



Elma BM 82Xs & BM 52Xs

Dansk/norsk vejledning
Svensk bruksanvisning
English User Manual

Side 5 - 21
Sida 22 - 37
Page 38 - 59

EAN: 5706445410309 BM 525s
5706445410316 BM 821s
5706445410323 BM 829s



Dansk/norsk vejledning.....	5
Sikkerhed.....	5
Betingelser i denne manual.....	5
Advarsler.....	6
Fare.....	6
Internationale elektriske symboler.....	6
Cenelec direktiver.....	6
Produktbeskrivelse.....	7
Analog bar-graf	7
Gennemsnits RMS kalibrering.....	7
Sand RMS.....	7
Crest faktor.....	7
NMRR (Normal mode rejection ratio) (normal funktion afslags forhold)	7
CMRR (Common mode rejection ratio) (common funktion afslags forhold)	8
Funktion.....	8
Autocheck funktion	8
dBm+Hz(kun på 829s), Hz+ACV, ACV+Hz funktioner	10
DC+ACV+ACV (kun 525s, 521s & 829s), DCV, DCV+ACV funktioner	11
525s, 521s, 829s:.....	11
827s, 822, 821s:.....	11
ACmV+Hz, dBm+Hz (kun Elma 829s), Hz+ACmV funktioner	11
nS konduktans (kun Elma 525s, 521s, 829s, 827s), modstand & gennemgang	12
Temperaturfunktioner (kun på Elma 525s, 521s, 829s, 827s).....	13
C Kapacitans og D diode testfunktioner	13
μA , mA og A funktioner	14
Elektrisk felt detektering (Kun på Elma 829s & 827s)	14
PC computer interface muligheder	15
MAX/MIN/GENM. (REC) ved 1/20/s funktion (kun på Elma 525s,521s,829s,827s)	15
1ms CREST funktion (kun på Elma 525s, 521s, 829s & 827s)	15
Baggrundsbelyst display (Kun på Elma 525s, 521s & 829s)	15
Input advarsel (bipper ved fejlforbindelse).....	16
Hold funktion	16
Δ Relativ nul-funktion	16
Manuelt eller auto område	16
Sluk for bipper	16
Auto sluk funktion	16
Fravælg af auto sluk funktion	16
Datalogningsfunktion	17
Opsætning af logge interval	17
Start/stop datalogning	17
Genkald hukommelse.....	18
Vedligeholdelse	19
Rengøring og opbevaring	19
Problemløsning	20
Batteri og sikrings udskiftning	20
Batteri udskiftning.....	20
Sikrings udskiftning	20
Generelle specifikationer	20
Elektriske specifikationer.....	21

Svensk Bruksanvisning	22
Säkerhet.....	22
Användarvillkor i denna manual	22
Varning!.....	23
OBS!.....	23
INTERNATIONELLA SYMBOLER	23
EMC Direktivet	23
Produktbeskrivning	24
Analog bargraf.....	24
Genomsnittlig RMS-kalibrering.....	24
True RMS.....	24
Crestfaktor.....	24
NMRR (Normal mode rejection ratio)	25
CMRR (Common mode rejection ratio)	25
Funktion.....	25
Autocheck TM funktionen.....	25
dBm+Hz(endastpå 829s), Hz+ACV, ACV+Hz funktioner	26
DC+ACV+ACV (Bara på 525s, 521s & 829s), DCV, DCV+ACV funktioner	27
525s, 521s, 829s:.....	27
827s, 822, 821s:.....	27
ACmV+Hz, dBm+Hz (endast Elma 829s), Hz+ACmV funktioner	28
nS konduktans (endast Elma 525s, 521s, 829s, 827s), resistans & genomgång	28
Temperaturfunktioner (endast Elma 525s, 521s, 829s, 827s)	29
 Kapacitans och  diodtestfunktioner.....	30
μ A, mA och A funktioner.....	30
Elektrisk fält-detektering (endast Elma 829s & 827s)	31
PC-interface	31
MAX/MIN/GENM. (REC) vid 20 sek. mätning (endast på Elma 525s,521s,829s,827s)	31
1ms CREST-funktion (endast på Elma 525s, 521s, 829s & 827s)	32
Bakgrundsbelyst LCD-display (endast på Elma 525s, 521s & 829s)	32
Pip anslutningsvarning (Piper vid fel felkoppling)	32
Hold-funktion	32
Relativ noll (Δ) funktion	32
Manuell eller auto-området.....	32
Stäng av pipfunktionen.....	32
Auto-avstängningsfunktionen	32
Borttagning av automatisk avstängningsfunktion	33
Datalogningsfunktionen.....	33
Ställa in loggningsintervallerna.....	33
Start/stop dataloggning	34
Loggade mätningar (Recall data)	35
Underhåll	35
Rengöring och förvaring	36
Problemlösning	36
Fakta om batterier samt säkringar	36
Säkringsbyte	36
Generella specifikationer	36
Elektriska specifikationer.....	37

English User Manual.....	38
Safety	38
International electrical symbols	39
Cenelec directives	39
Product description.....	40
Analog bar-graph	40
Average sensing RMS calibrated	40
True RMS	41
Crest Factor	41
NMRR (Normal Mode Rejection Ratio)	41
CMRR (Common Mode Rejection Ratio)	41
Operation.....	42
AutoCheck™ mode (525s, 521s, 829s only)	42
dBm ^{+Hz} (829s only), Hz ^{+ACV} , ACV ^{+Hz} functions	43
DC+ACV ^{+ACV} (525s, 521s, 829s only), DCV, DCV ^{+ACV} functions	44
525s, 521s, 829s:.....	44
827s, 822, 821s:.....	44
ACmV ^{+Hz} , dBm ^{+Hz} (829s only), Hz ^{+ACmV} functions.....	45
nS Conductance (525s, 521s, 829s, 827s only), Ω Resistance, Continuity functions	45
Temperature functions (525s, 521s, 827s, 829s only)	46
Capacitance, Diode test functions	47
μA, mA, and A Current functions.....	48
Electric Field EF-Detection (829s, 827s only)	48
PC computer interface capabilities	49
MAX/MIN/AVG* (REC) at fast 20/s measurement mode (525s*, 521s*, 829s, 827s only)	49
1ms CREST capture mode (525s, 521s, 829s, 827s only).....	49
Backlighted display (525s, 521s, 829s only)	50
Beep-Jack™ Input Warning	50
Hold.....	50
Relative Zero mode	50
Manual or Auto-ranging.....	50
Set Beeper Off	50
Auto-Power-off (APO)	50
Disabling Auto-Power-off.....	50
Data Logging operation (525s & 521s only)	50
Set logging interval	50
Start/Stop data-logging	51
Recall logged data	52
Maintenance.....	53
Cleaning and Storage.....	53
Trouble Shooting	53
Battery and Fuse replacement	54
General specifications.....	54
Electrical Specifications.....	55

Dansk/norsk vejledning

Elma BM 82Xs & BM 52Xs

Sikkerhed

Betingelser i denne manual

Advarsel: Identifierer forhold, som kan resultere i seriøse skader eller mulig død på brugeren.

Advarsel: Identifierer forhold, som kan forvolde skade eller funktionsfejl på instrumentet.

Denne manual indeholder information og advarsler, som skal følges nøje ved brug af instrumentet på en sikker måde. Hvis instrumentet bliver brugt på en måde, som ikke er specifieret af fabrikanten, vil beskyttelsen, som er godkendt af fabrikanten blive forringet.

Instrumentet er dobbeltisolert og beskyttet i henhold til IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 og CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 til KAT IV 1000V AC/DC

Bøsninger (til COM) KAT:

V / mA μ A / A : KAT IV 1000V AC/DC

Målekategori IV (Kat IV)


Denne kategori er for målinger i udendørs installationer, i målerrammer, forsyningspunkter, stik-/ luftledninger og kabler i jord.

Målekategori III (Kat III)

Denne kategori er for målinger udført i bolig-/bygningsinstallationer. Eksempler er målinger i fordelingstavler, hovedafbrydere, ledningssystemer, kanalskinne, samlebokse, gruppeafbrydere og stikkontakter/-udtag. Også udstyr for industriel brug og andet udstyr heri, f.eks. stationære motorer med permanent forsyning til fast installation.

Målekategori II (Kat II)

Denne kategori er for målinger udført på ledningssystemer direkte forsynet til en lavspændingsinstallation. Eksempler herpå er målinger på husholdningsapparater, transportabelt værktøj og andet lignende udstyr.

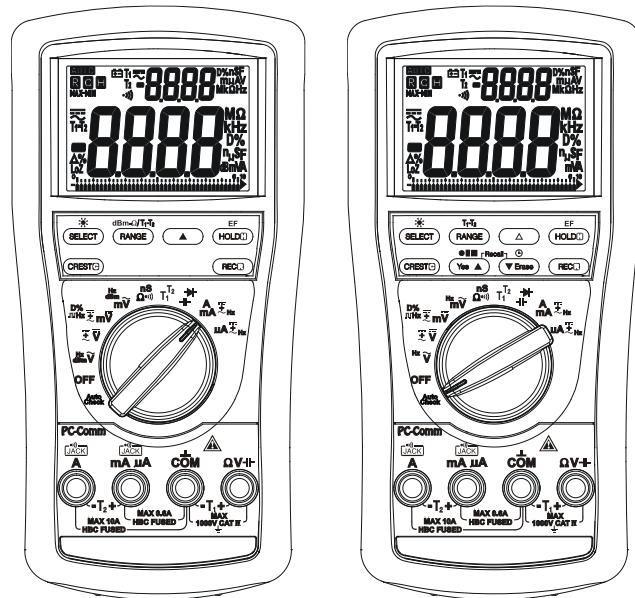

Advarsler

For at reducere faren for brand eller elektrisk stød, udsat da aldrig dette produkt for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød, observer da sikkerhedsforskrifterne ved arbejde på spændinger over 60VDC eller 30VAC RMS. Disse spændingsniveauer tilfører et potentiel elektrisk stød på brugerens. Rør aldrig ved testledninger eller et kredsløb, som bliver testet, mens der er strøm tilsluttet kredsløbet. Hold fingrene på håndtagene på testledningerne under en måling. Tjek altid testledninger, konnektorer og prober for dårlig isolation eller udsat metal. Før instrumentet tages i brug. Hvis der under inspektion findes nogen form for defekt, skal denne del udskiftes med det samme. Mål aldrig på strøm, som overskider strømniveauet på beskyttelsessikringen. Foretag aldrig en spændingsmåling med testledninger indsatt i $\mu\text{A}/\text{mA}$ eller A bøsningen. Udskift kun en sprunget sikring med en ny på samme strømværdi eller som foreskrevet i denne manual. Anvend udelukkende medfølgende tilbehør eller tilsvarende UL listed KAT IV 1000V.

Fare


Afbryd altid testledningerne fra testpunkter før man ændrer funktion på instrumentet. Sæt altid instrumentet til at måle i det højest mulige område og arbejd nedad ved en ukendt værdi, når man mäter i den manuelle funktion.

Internationale elektriske symboler

- Fare! Kig i forklaringen i denne manual.
- Fare! Risiko for elektrisk stød.
- Jord
- Dobbelt isoleret eller forstærket isolation
- Sikring
- AC Vekselstrøm
- DC Jævnstrøm

Cenelec direktiver

Instrumentet er tilpasset til CENELEC lav spændingsdirektivet 2006/95/EC og elektromagnetisk foreneligheds direktiv 2004/108/EC.

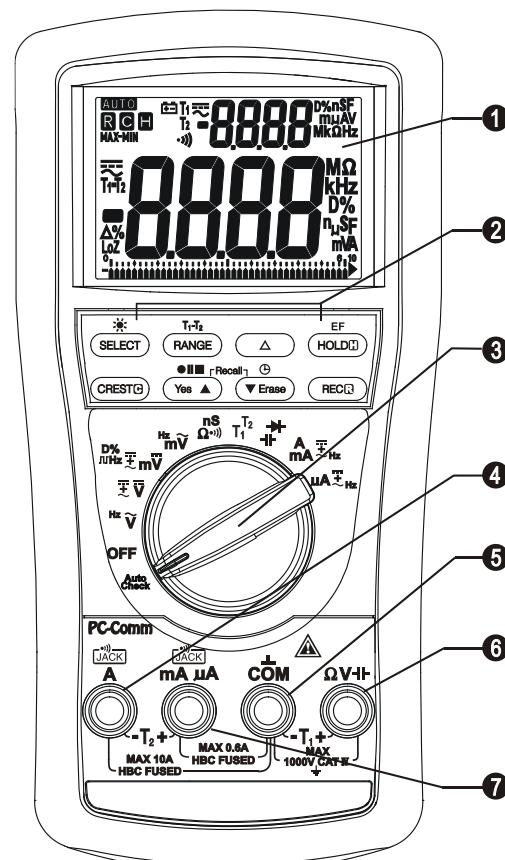

Produktbeskrivelse

Note! Det er topmodellerne af instrumenterne, som er brugt som repræsentant for produkttegningerne. Venligst referer til din respektive model for funktionsanvendelighed.

- 1) 4 digits 9999 tals dobbelt LCD display
- 2) Trykknapper for speciel funktioner
- 3) Omskifter for tænd/sluk og valg af funktion
- 4) Bøsning for A strømfunktioner – 10A
- 5) Common (Jord reference) Bøsning for alle funktioner.
- 6) Bøsning for alle funktioner. (Undtagen μ A, mA, A funktioner)
- 7) Bøsning for mA og μ A funktioner.

Analog bar-graf

Den analoge bar-graf viser en visuel indikering af en måling, ligesom nålen på et traditionelt analogt instrument. Det er derfor perfekt til fejlfinding og indikering af signalstød under justeringer.

Gennemsnits RMS kalibrering

RMS (Root Mean Square) er en norm, som bruges til at beskrive den effektive eller tilsvarende DC værdi på et AC signal. De fleste digitale multimeter er RMS kalibreret teknik, som mäter RMS værdier på AC signaler. Denne teknik bruges, for at opretholde gennemsnitsværdien ved at korrigere og filtrere AC signalet. Gennemsnitsværdien er derefter skaleret opad (kalibreret) til at aflæse RMS værdien på en sinuskurve. Ved måling på rene sinusformet bølger, er denne teknik hurtig, nøjagtig og økonomisk – vær dog opmærksom på, at betydningsfulde fejl kan forekomme for forskellige skalerings faktorer relaterende til gennemsnits RMS værdier.

Sand RMS

Sand RMS er en norm, som identificerer et digitalt multimeter, som svarer nøjagtigt til den effektive RMS værdi uanset sinuskurve formen, som f.eks.: firkantet, savtakket, trekantet, impulstoge, peaks, ligesom bølgelængder med tilstedeværelse af harmoniske strømme. Harmoniske strømme kan forårsage:

- 1) Overophedede transformere, generatorer og motorer til at brænde ud hurtigere end normalt.
- 2) Sikrings-/maksimalafbrydere til at koble før tid.
- 3) At sikringer springer
- 4) Nulleder som kan overophede, på grund af bølgende harmoniske strømme tilstede i nullen.
- 5) Kanalskinne og elektriske paneler kan vibrere

Crest faktor

Crest faktoren er forholdet imellem crest (konstant peak) værdi og sand RMS værdien, og er som regel brugt til at definere det dynamiske område på et sand RMS multimeter. En ren sinusformet bølgelængde har en crest faktor på 1,4. En dårlig sinusformet bølgelængde har normalt en meget højere crest faktor.

NMRR (Normal mode rejection ratio) (normal funktion afslags forhold)


NMRR er multimetrets evne til at undgå uønsket AC støjeffekt, som kan skabe ukorrekte DC målinger. NMRR er typisk specificeret i dB forhold (decibel). Denne serie har en NMRR specifikation på >60dB ved 50 og 60Hz, hvilket betyder, at de har en god evne til at afvise effekten af AC støj i DC målinger.

CMRR (Common mode rejection ratio) (common funktion afslags forhold)

Common funktionsspænding er spænding til stede på både COM og SPÆNDINGS bøsningerne på et multimeter, med forhold til jord. CMRR er multimetrets evne til at undgå common funktionsspændingseffekt, som kan gøre, at cifrene ruller rundt i displayet eller helt slukker ved spændingsmålinger. Denne serie har CMRR specifikationer på >60dB ved DC til 60Hz i ACV funktion; og >120dB ved DC, 50 og 60Hz i DCV funktion. Hvis hverken NMRR eller CMRR specifikationerne er udpegslet, vil et digitalt multimeters udførsel være unøjagtig.

Funktion

Note! Før og efter farlige spændingsmålinger, test da spændingsfunktionen på kendte ledningssystemer, såsom forsyningsspænding for at bestemme korrekt funktion.

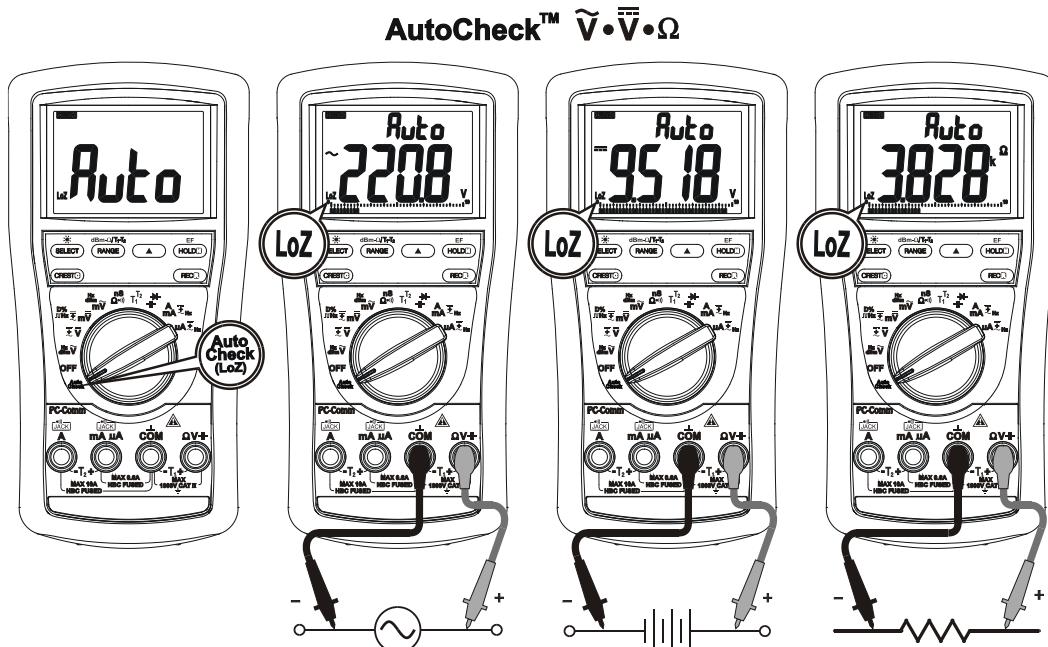

Autocheck funktion

Denne innovative **Autotjek** funktion vælger automatisk målefunktioner for DCV, ACV eller modstand, baseret på input via testledningerne.

- Hvis der ikke er isat testledninger i instrumentet, viser det "Auto", når det er klar til brug.
- Hvis der ikke er noget spændingssignal, men en modstand under 10MΩ (nominel) til stede, viser multimetret modstandsværdien. Når modstanden er under "lydmæssig grænse" giver multimetret yderligere en kontinuerlig bip tone.
- Hvis et signal over spændings grænseværdien på 1,5V DC eller 3V AC op til de påskrevet 1000V er til stede, vil multimetret vise spændingsværdien i passende DC eller AC værdi.

Note:

"Område lås" og funktions lås: Når en måleaflæsning bliver vist i "Autokontrol" funktionen, tryk da på **"RANGE"** eller **"SELECT"** knappen én gang for at låse området eller funktionen multimeteret var i. Hvis man trykker på disse knapper momentvis flere gange, kan man bladre rundt i de låste funktioner.


Overspændingsalarm: Når der foretages modstandsmålinger i "Autokontrol" funktionen, vil en uforudset visning af spændingsmålinger alarmere en om, at emnet, som testes er ved at blive afladet.

Spøgelsesspændinger: Spøgelsesspændinger er uønskede omstrefjende signaler koblet sammen med nærtliggende hårde signaler, som forvirrer almindelige spændingsmålinger. Autokontrol funktionen sørger for lave (rampe) impedanser (ca. $2,5\text{k}\Omega$ ved lav spænding) for at bortlede spøgelsesspændinger og efterlader derfor kun hårde signalværdier som multimeteraflæsninger. Dette er en uundværlig funktion for præcis indikering hårde signaler, så som kendtegn mellem elektriske ledere i elektriske installationer.

ADVARSEL! Autocheck funktions impedansen forøges pludseligt fra $2,5\text{k}\Omega$ til et få hundrede $\text{k}\Omega$ på højspændingssignaler. **"LoZ"** vises på displayet for at huske brugeren på, at man befinder sig i denne lave impedansfunktion. Peak begyndelsesstrømmen ved undersøgelse af f.eks. 1000VAC, kan være op til 566mA ($1000\text{V} \times 1,414/2,5\text{k}\Omega$), formindskes pludseligt til ca. 3,8mA ($1000\text{V} \times 1,414/375\text{k}\Omega$) ved en brøkdel af et sekund. Brug aldrig Autocheck funktionen på strømkredse, som kan blive beskadiget ved så lave impedanser. I stedet bruges omskifterfunktionen **V** eller **VV** impedansspændings funktionen for at minimere ladning for sådanne kredsløb.

dBm+Hz(kun på 829s), Hz+ACV, ACV+Hz funktioner

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge emnefunktionerne i sekvens. Sidst valgte funktion vil blive gemt, og vil starte igen, når der tændes for instrumentet.

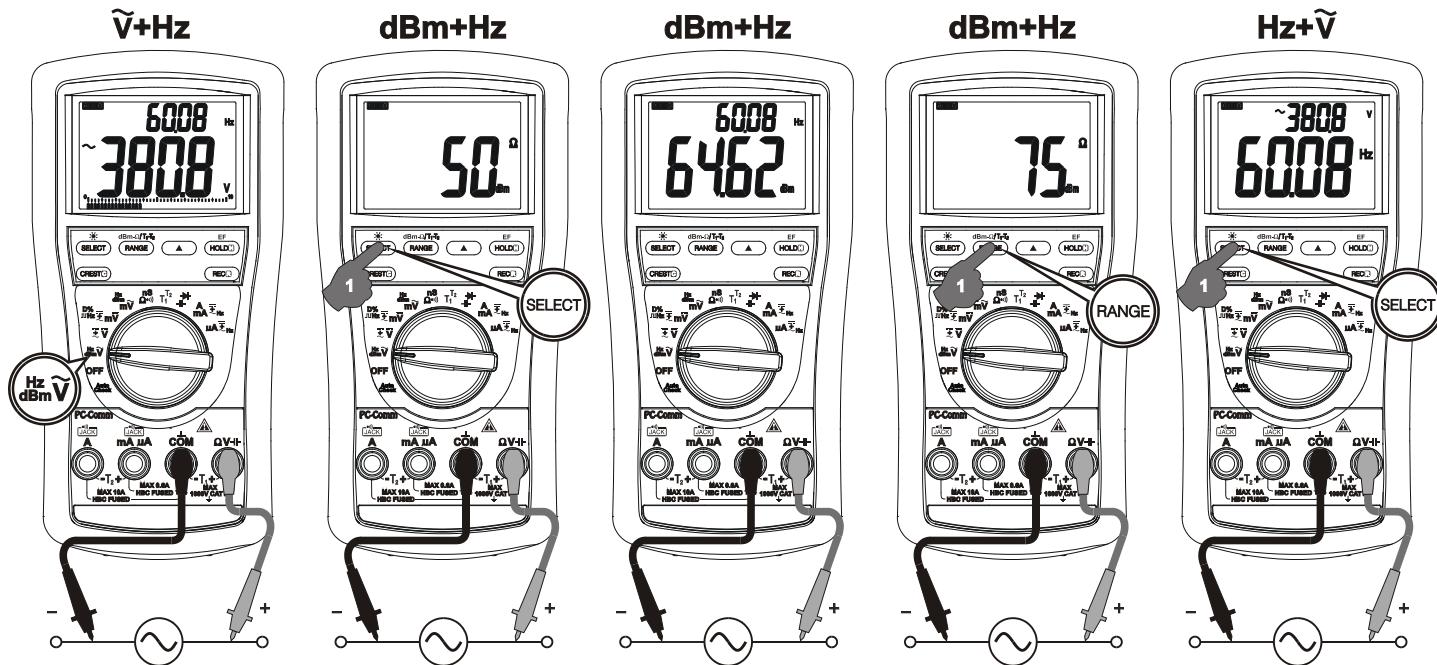


Note! Hz input følsomheden varierer automatisk med spænding (strøm funktion ligedan) område valgt. 1V området har det højeste og 1000V området har den laveste følsomhed. Auto områdemålinger sætter normalvis et passende niveau. Man kan også trykke på **RANGE** knappen momentvis for at vælge et andet niveau (spændingsområde) - manuelt. Hvis Hz målingerne bliver ustabile, vælg da et højere spændingsområde for at undgå elektrisk støj. Hvis aflæsningen viser nul, vælg da et lavere spændingsområde.

Note! I **dBm+Hz** funktionen vil start reference impedansen blive vist i ca. 1 sekund, før dBm visninger dukker frem på displayet. Tryk på **dBm-Ω (RANGE)** knappen momentvis for at vælge forskellige referenceimpedanser på 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000 op til 1200Ω. Sidst valgte værdi vil blive gemt og dukke op igen, når man tænder for instrumentet igen.

DC+ACV+ACV (kun 525s, 521s & 829s), DCV, DCV+ACV funktioner

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge emnefunktionerne i sekvens. Sidst valgte funktion vil blive gemt, og vil starte igen, når der tændes for instrumentet.

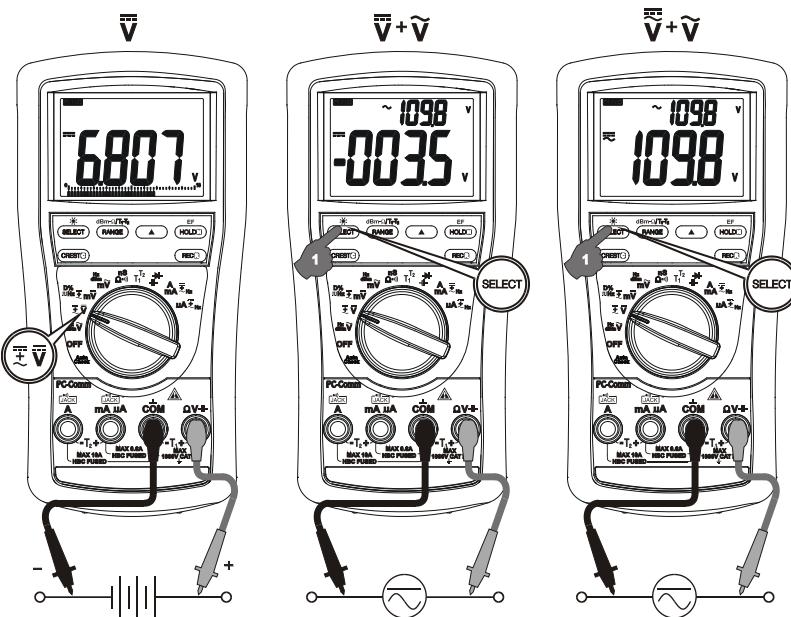**525s, 521s, 829s:**

DCmV, DCmV+ACmV,
DC+ACmV+ACmV, Logisk niveau


\square/\square Hz & Duty %

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge funktionerne. Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen.


827s, 822, 821s:

DCmV, DCmV+ACmV, Logisk niveau \square/\square Hz & Duty %

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge funktionerne. Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen.

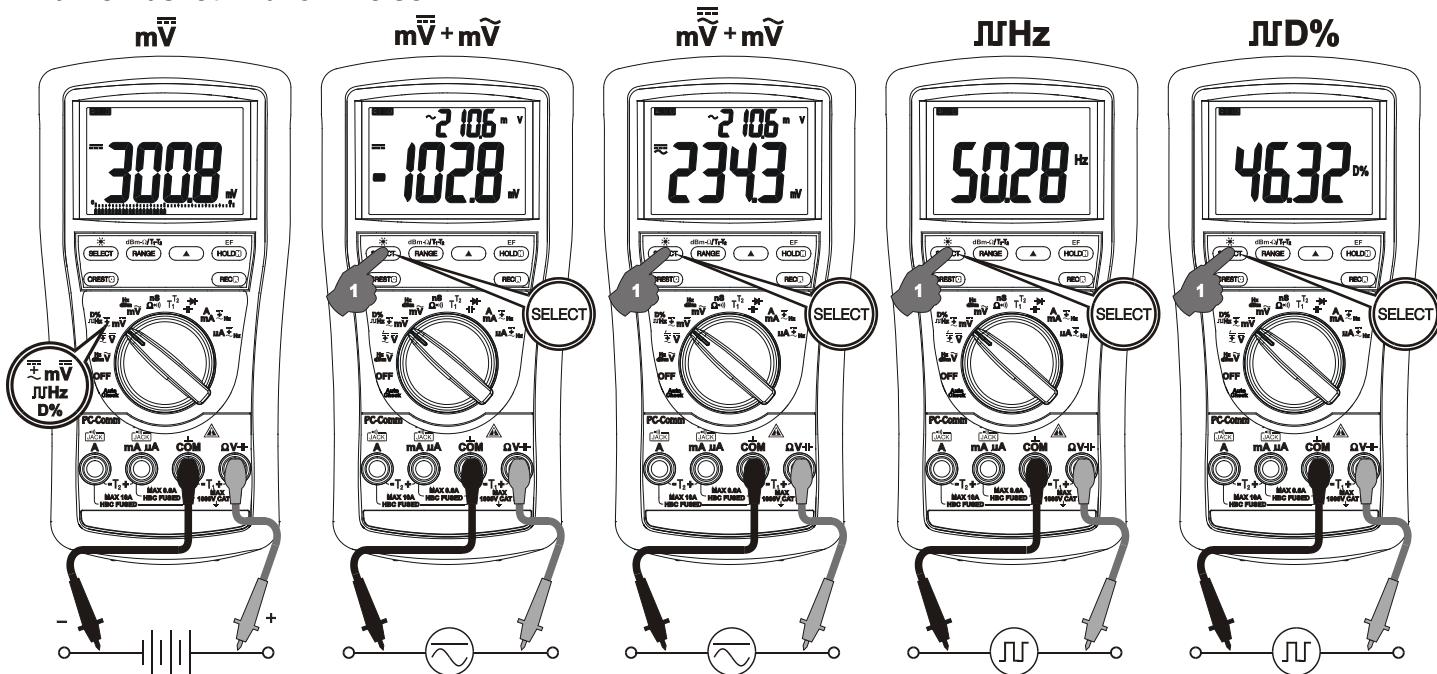**ACmV+Hz, dBm+Hz (kun Elma 829s), Hz+ACmV funktioner**

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge funktionerne. Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen.

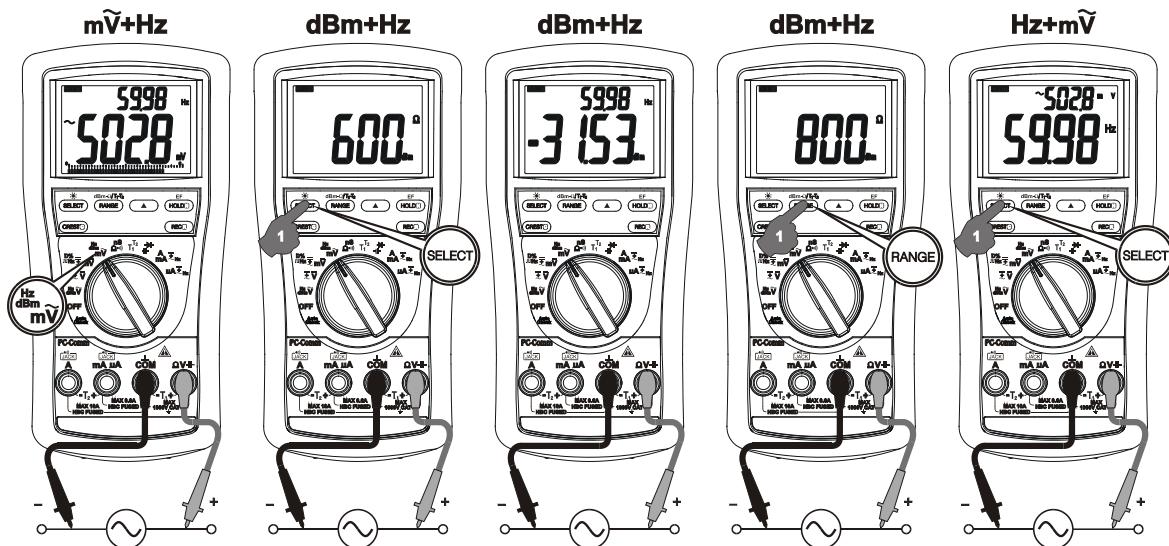


nS konduktans (kun Elma 525s, 521s, 829s, 827s), modstand & gennemgang

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge funktionerne på modellerne 525s, 521s, 829s & 827s. Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen. Drej på drejeomskifteren hen til Ω **modstand** og \parallel **gennemgang** på modellerne 822 & 821s.

Note! Konduktans er det omvendte af resistans. I realiteten udvider modstandsmålingerne sig til Giga-Ohm for måling på lækkager.


\parallel Gennemgangsfunktionen er brugbar ved kontrol af ledningsforbindelser og funktionsafbrydere. En kontinuerlig bip tone indikerer en "hel" ledning.

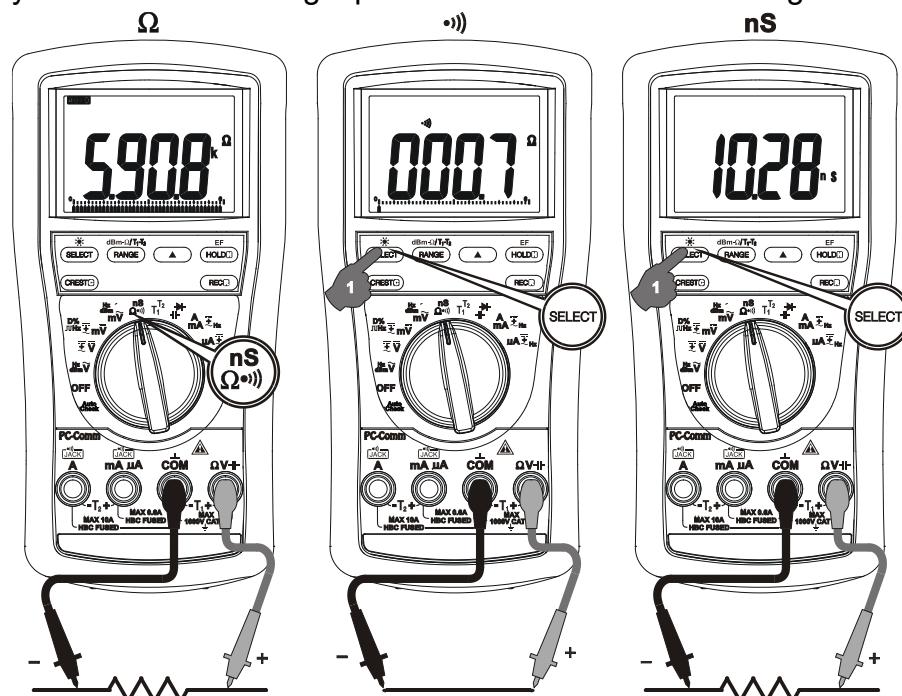

ADVARSEL! Ved brugen af gennemgangstest og modstandstest i et spændingsførende system, kan dette give fejlresultater og i værste fald ødelægge instrumentet. I mange tilfælde må den formodedt komponent frakobles fra systemet, for at man kan opnå en præcis måling.

Temperaturfunktioner (kun på Elma 525s, 521s, 829s, 827s)


Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at skifte imellem °C eller °F aflæsninger. For aflæsning af dobbelt temperaturmålinger (kun på Elma 829s & 525s), tryk da på **T1-T2**

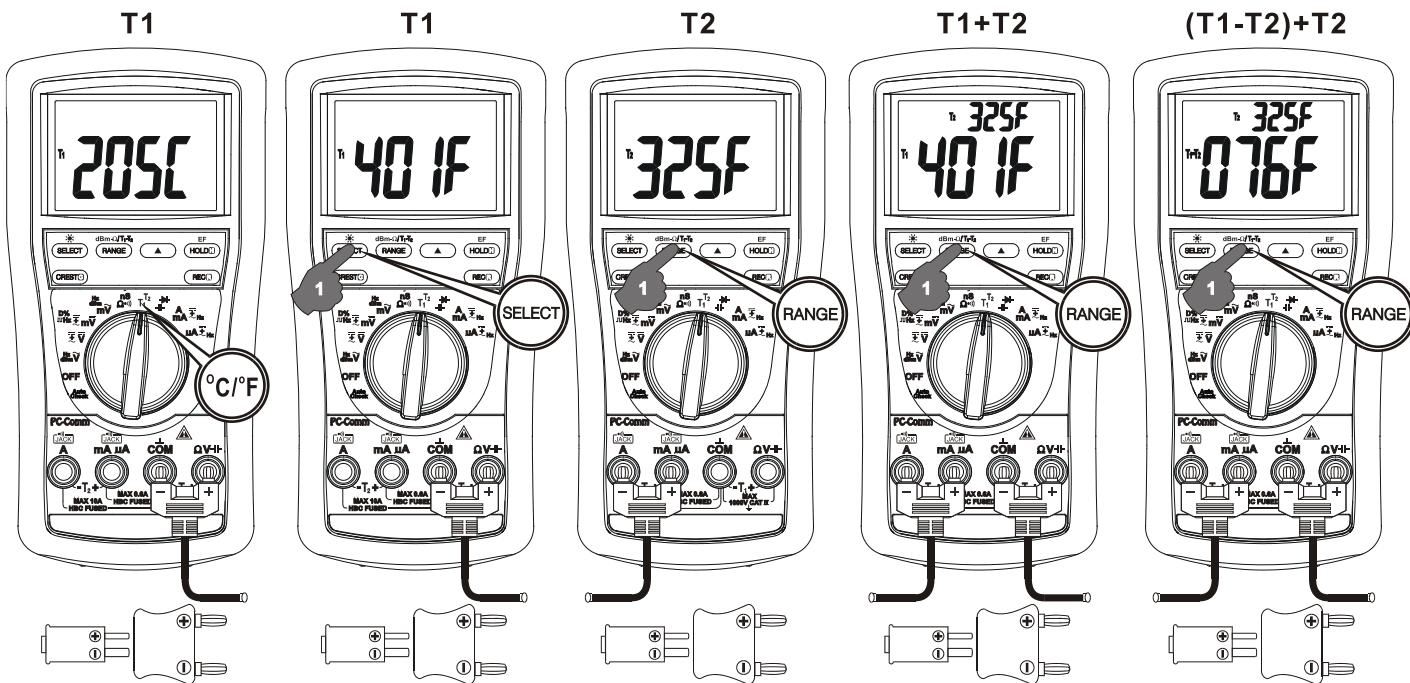

(RANGE) knappen momentvis for at aflæse **T1, T2, T1+T2 eller T1-T2+T2**. Sidst valgte aflæsning vil blive gemt i hukommelsen. **Note!** Vær opmærksom på, at temperaturføleren med bananstik er isat korrekt – rette polaritet. Man kan også bruge en såkaldt temperaturadapter, som omformer fra bananstik til type-k stik.

↔ Kapacitans og → diode testfunktioner

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge funktionerne på modellerne. Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen.

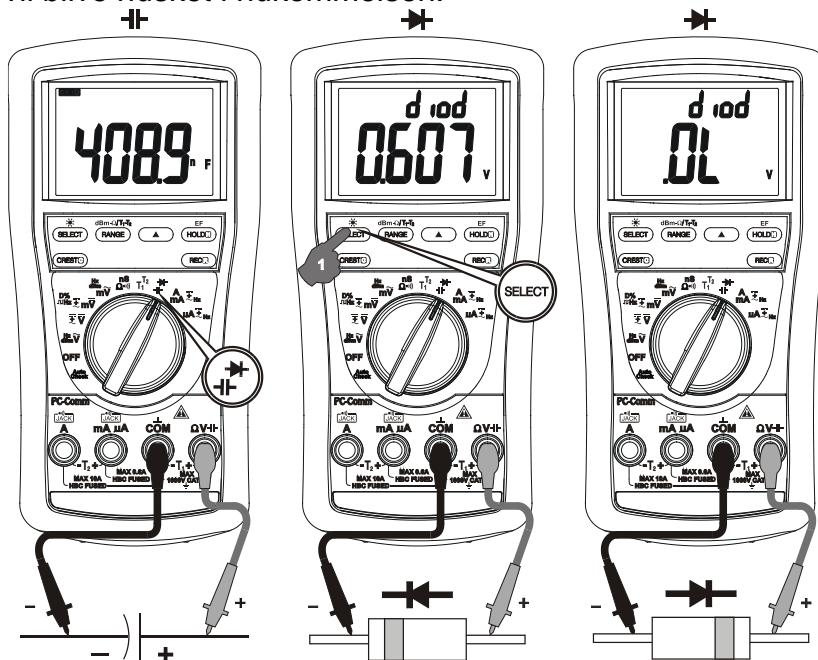

Note!


Aflad altid kondensatorer før der foretages målinger. Et stort antal af kondensatorer skal altid aflades gennem en passende størrelse modstand. Normalt spændingsfald (forudindtaget) for en god silikone diode ligger imellem 0,4 til 0,9V. En aflæsning højere end denne værdi kan indikere, at dioden er defekt. En nul aflæsning kan indikere en

kortsluttet diode. En "OL" visning i displayet indikerer en åben diode. Byt rundt på testledningsforbindelserne gennem dioden. Det digitale display viser "OL", hvis dioden er OK. Alle andre displayvisninger indikerer, at dioden enten er resistiv eller kortsluttet.

μA , mA og A funktioner

Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at vælge **DC**, **DC+AC**, **DC+AC+AC** og **AC+Hz**.

Sidste valgte funktion vil blive husket i hukommelsen.

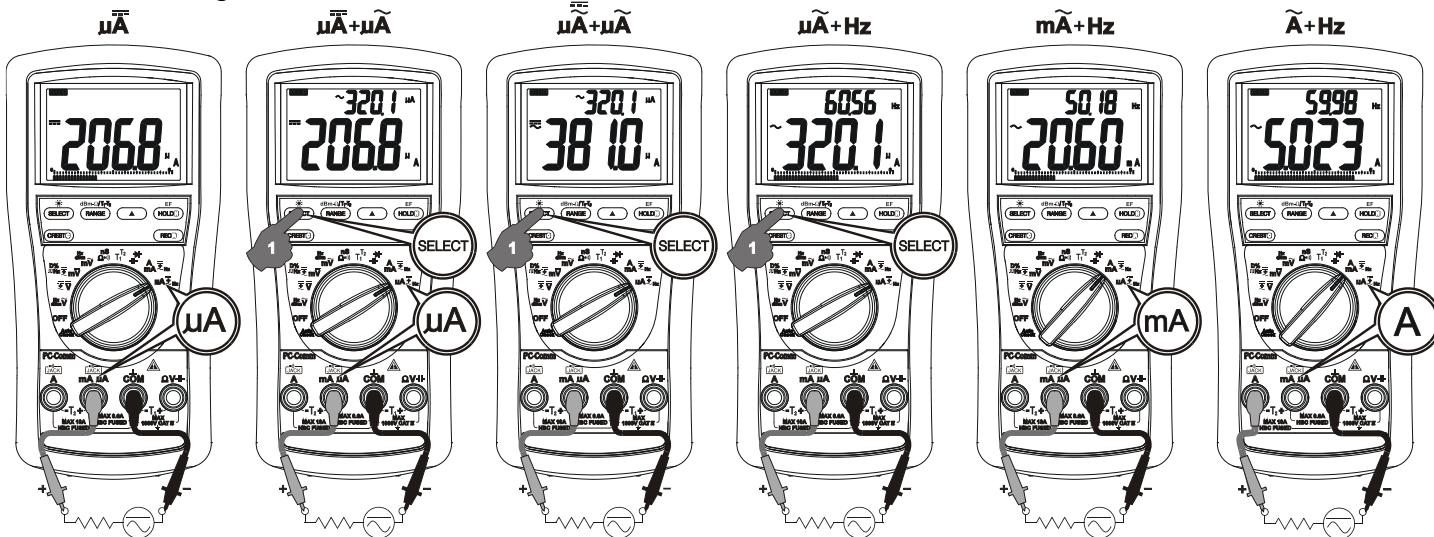


Note!

Når man mäter på et 3-faset system, skal man være specielt opmærksom på fase-fase spændingen, som er betydelig højere end fase-jord spændingen. For at undgå, at man overskrides spændingsområdet på beskyttelses sikringerne, regn da altid med fase-fase spændingen, som den "nominelle" spænding for sikringerne.

Elektrisk felt detektering (Kun på Elma 829s & 827s)

Uanset i hvilken funktion man står i kan man trykke på **EF** knappen i et sekund eller mere for at bladre hen til EF funktionen. Instrumentet viser i displayet: "E.F", når instrumentet er klar. Signalstyrke bliver indikeret, som en serie af markørsegmenter på displayet samt variable bip toner.

- **"Ikke kontakt EF-detektering"**: En antennen er placeret langs toppen af instrumentet, som detekterer elektrisk felt som omgiver strømbærende ledere. Dette er ideelt for søgning efter installationer med spænding, søge efter kabelbrug og til at skelne imellem ledninger med og uden spænding.
- **"Probe kontakt EF-detektering"**: For mere præcis søgning på installationer med spænding, som f.eks. at skelne imellem spændings- og jordforbindelser, brug da den røde (+) testprobe for direkte kontakt målinger.

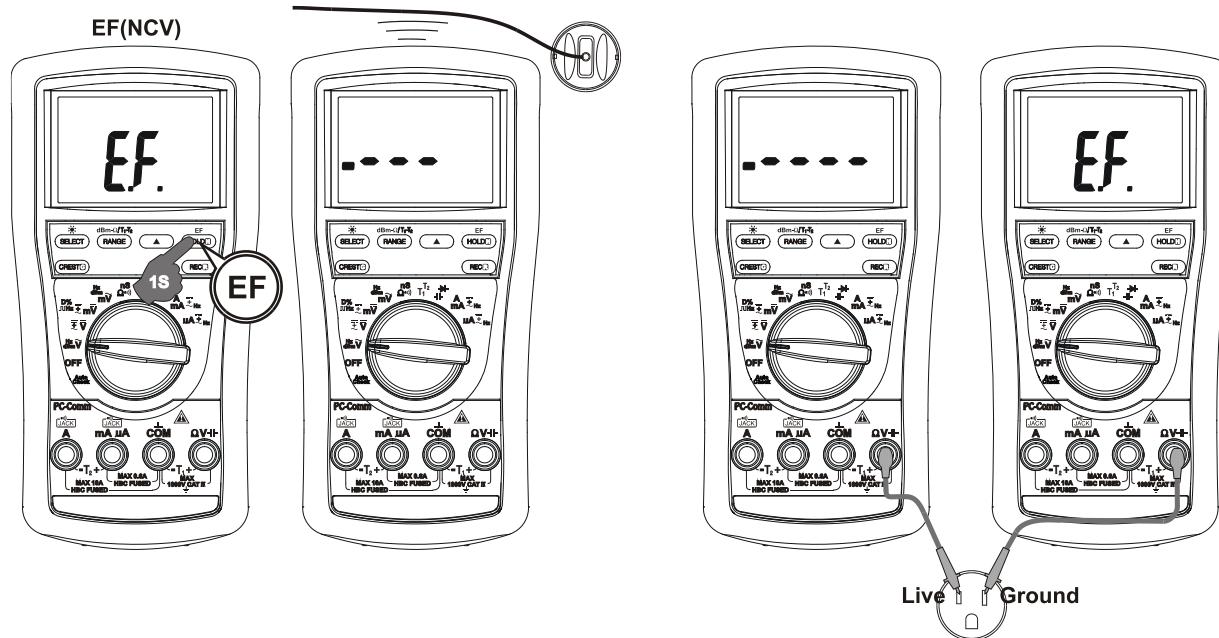

PC computer interface muligheder

Instrumentet er udstyret med en optisk isoleret interface port på bagsiden af instrumentet for datakommunikation. Som tilbehør kan købes PC USB interface kit BR82Xs **EAN: 5706445410347**, som er krævet for at man kan forbinde instrumentet til sin computer.

MAX/MIN/GENM. (REC) ved 1/20/s funktion (kun på Elma 525s, 521s, 829s, 827s)

Tryk på **REC** knappen momentvis for at aktivere MAX/MINIGENM. Hukommelsesfunktionen. LCD "R" & "MAX MIN AVG" dukker op, og aflæsningsopdateringen vil forøges til 1/20 sekund. Instrumentet bipper, når en ny MAX (maksimum) eller MIN (minimum) er opdateret. AVG (Gennemsnit) er beregnet over tid. Tryk på knappen momentvis for at aflæse MAX, MIN MAX-MIN og AVG målinger i sekvens. Tryk på knappen i 1 sekund eller mere for at returnere fra denne funktion. Auto-område forbliver og Auto-sluk slukkes automatisk i denne funktion. Gennemsnits aflæsningen er ikke til rådighed på modellerne 525s & 521s.

1ms CREST funktion (kun på Elma 525s, 521s, 829s & 827s)

Tryk på **CREST** knappen momentvis for at aktivere CREST (øjeblikkeligt Peak-hold) funktionen for at opfange spændings- eller strøm signalvarighed ned til så kort en tid som 1ms. "C" & "MAX" vises på displayet. Instrumentet bipper, når en ny MAX (maksimum) eller MIN (minimum) er opdateret. Tryk på knappen momentvis for at aflæse MAX, MIN og MAX-MIN (Vp-p) i sekvens. Tryk på knappen i et sekund eller mere for at returnere fra denne funktion. Auto-område (område op) forbliver og Auto-sluk slukkes automatisk i denne funktion.

Baggrundsbelyst display (Kun på Elma 525s, 521s & 829s)

Tryk på **SELECT** knappen i 1 sekund eller mere for at komme til baggrundsbelysningen. Baggrundsbelysningen vil automatisk blive slukket efter 32 sekunder for at spare på batteri levetiden.

Input advarsel (bipper ved fejlforbindelse)

Instrumentet bipper højlydt samtidigt med at displayet viser "InEr" for at advare brugeren imod mulig beskadigelse på grund af forkert forbindelse i μA , mA eller A input bøsningerne, når andre funktioner, som f.eks. spændingsfunktionen er valgt for måling.

Hold funktion

Hold funktionen fryser displayet for senere besigtigelse. Tryk på **HOLD** knappen momentvis for at bladre i hold værdierne.

ΔRelativ nul-funktion

Relativ nul tillader brugeren at opveje instrumentets på hinanden efterfølgende målinger med displayaflæsningen, som referenceværdi. Praktisk talt kan alle display aflæsninger sættes som en relativ referenceværdi, inklusiv MAX/MIN/AVG aflæsninger.

Manuelt eller auto område

Tryk på **RANGE** knappen momentvis for at vælge manuelt område. Instrumentet vil forblive i det område det var i, indtil **AUTO** forsvinder på displayet. Tryk på knappen momentvis igen for at bladre igennem områderne. Tryk på knappen i 1 sekund eller mere for at gentage auto-område.

Note! Manuel område funktion er ikke brugbar i Hz funktionen.

Sluk for bipper

Tryk på **RANGE** knappen, mens man tænder for instrumentet for midlertidigt at fravælge bipper funktionen. Flyt drejeomskifteren til OFF og igen tilbage for at starte forfra.

Auto sluk funktion

Auto sluk funktionen slukker instrumentet automatisk, for at spare på batteriet, efter ca. 30 minutter uden aktivitet. Aktiviteter er specificeret som: 1) Drejeomskifter eller tryknap funktioner og 2) Betydningsfulde måleaflæsninger på over 512 tællinger eller ikke-OL Ω aflæsninger. Med andre ord – instrumentet er så intelligent, at det ikke vil gå i auto sluk, når det er under de normale funktioner, dvs. f.eks. en måleproces. For at tænde instrumentet igen, hvis det er gået i auto sluk funktion, tryk da enten på **SELECT**, **RANGE**, **RELATIVE** eller **HOLD** knapperne samtidigt eller flyt drejeomskifteren over på sluk – og derefter på tænd. Sluk altid instrumentet, når det ikke er i brug.


Fravalg af auto sluk funktion

Tryk på **SELECT** knappen samtidigt med, at der tændes for instrumentet for midlertidigt at fravælge auto sluk funktionen. Flyt drejeomskifteren over på sluk – og herefter på tænd for at starte forfra.

Datalogningsfunktion


Opsætning af logge interval

- Tryk på  (Timer) knappen i 1 sekund eller mere for at vise den valgte sampling hastighed i sekunder. Fabriksindstillingen er sat til t0,05, hvilket svarer til 0,05 sekunder. Tryk på  (Op-pil) eller  (Ned-pil) knapperne momentvis for at vælge en anden sampling hastighed fra 0,05 sek. (0.1s for single T1/T2, Diode & Ω/nS; 0.5s for Hz/Duty; 2s for Cx & dobbelt T1 +T2/T1-T2 +T2), 0.1s, 0.5s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, 120s, 180s, 300s, op til den langsomste 600s. Tryk herefter på  (Timer) knappen i 1 sekund eller mere for at godkende den nye værdi.

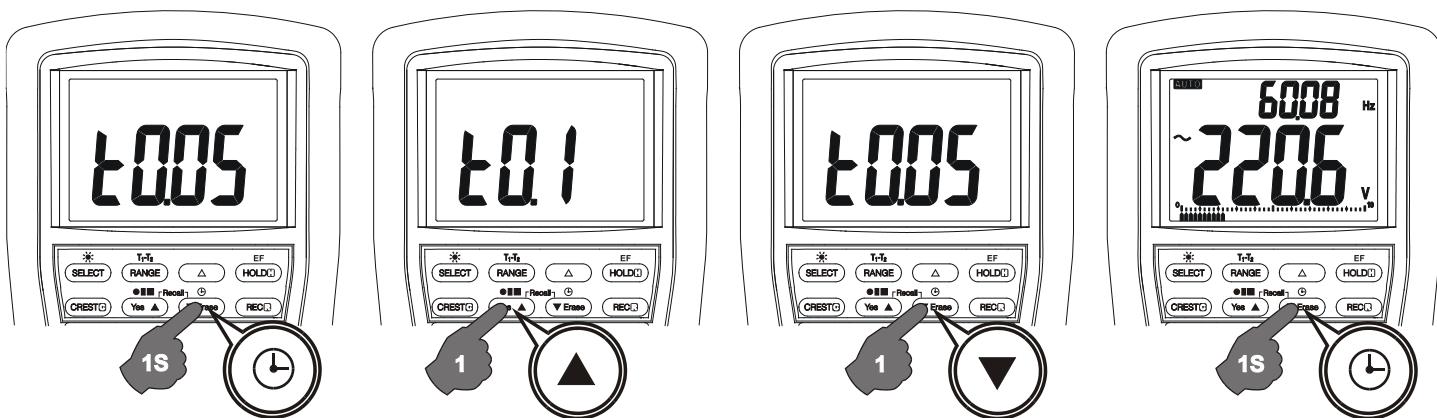


Start/stop datalogning

- Instrumentet supporterer multisessions datalogning. Mange forskellige funktioner kan logges på én gang, indtil den frie hukommelse op til 999 separate sessionssider – uden at man sletter tidligere logget data. Tryk på  (start) knappen i 1 sekund eller mere for at starte datalogningen. "LEFT" bliver vist i displayet fulgt op af et nummer (lille tal (øverst)/hoved visning (4) for mest betydningsfuld/ mindst betydningsfuldt numre nederst (3102)) for at indikere hukommelsespunkter der er tilbage til nye logninger. Eksemplet vist herunder illustrerer at 43102 hukommelsespunkter er ledige for nye logninger.

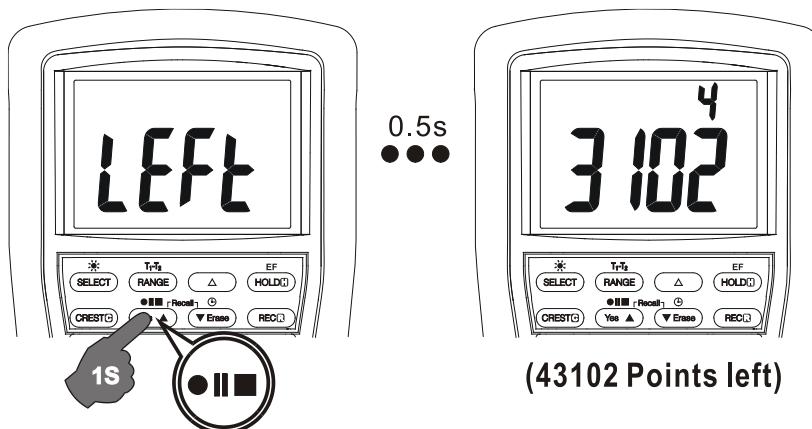

- Tryk på **Yes** knappen momentvis for at godkende start af en ny logningssession, uden at man sletter forrige måling/er.
- Eller man kan trykke på **Erase** knappen momentvis for at slette alle tidligere loggede sessions-side/r, og derved starte en ny logningssession fra den allerførste sessions-side (P.001), med maksimal instrument hukommelse.
- Markør bevæger sig frem og tilbage på displayet, når en logning er i gang.

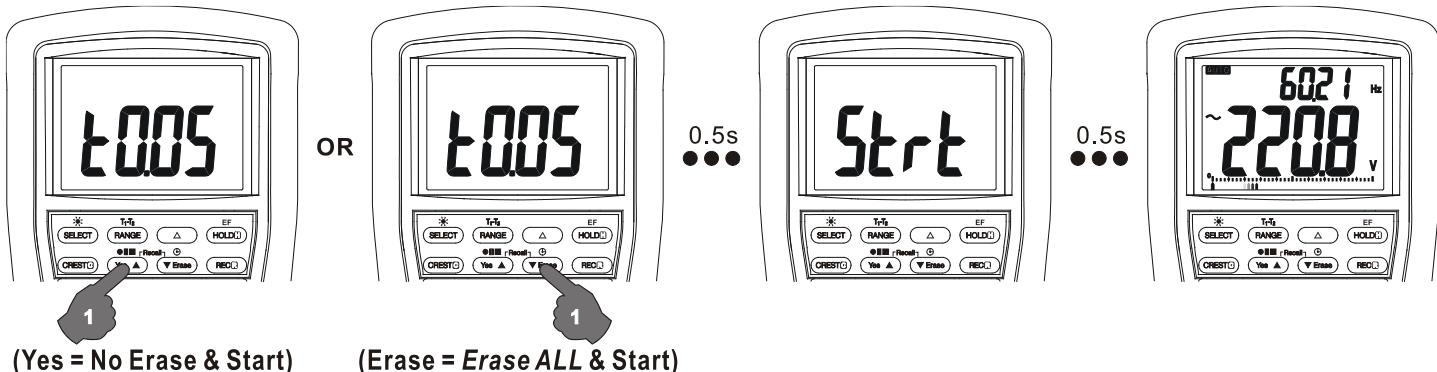


- Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at bladre i displayet mellem målt data og gemt data hukommelsesnummer. (lille tal (øverst)/hoved visning (60,21) for mest betydningsfuld/ mindst betydningsfuldt numre nederst (2208))
- Tryk på **PAUS/CONT/STOP** knappen momentvis for at pause/starte måling
- Tryk på **PAUS/CONT/STOP** knappen i 1 sekund eller mere for at stoppe logningen.
- Når en samplingshastighed på 30 sek. Eller mere er valgt, vil instrument gå ned ti 50% strømforbrug mellem datalogningerne (ca. 4,2 minutter efter at datalogning er begyndt) kun visnende markøren på displayet. Tryk på **SELECT** knappen momentvis, dette kan vise real time display visning.
- Ved lavt batteri af sluttet logning automatisk. Ved længere tids logning anbefales det derfor at anvende et nyt batteri.

Genkald hukommelse

- Tryk på **▲** (op pil) og **▼** (ned pil) knapperne samtidigt for at komme ind i genkaldsfunktionen. Det sidst gemte sessionsside nummer vises i 0,5 sek. På displayet, før der vises det sidste logget data. "**R**" & "**C**" visninger tændes.
- Tryk på **▲** (op pil) og **▼** (ned pil) knapperne momentvis for at genkigge en af gangen på de gemte målinger. Tryk og hold i et sekund for hurtig scroll igennem målingerne. En bip lyd vil fremkomme, når man er nået til sidste måling.
- Tryk på **SELECT** knappen momentvis for at bladre på LCD displayet for visning af hhv. gemt data og hukommelsesnummer.
- Tryk på **▲** (op pil) og **▼** (ned pil) knapperne samtidigt igen for at en anden sessionsside. Tryk og hold i et sekund for hurtig scroll igennem målingerne. En bip lyd vil fremkomme, når man er nået til sidste måling.
- Drej omskifteren til OFF position eller en anden position for at returnere fra denne funktion.

Se billede på næste side.

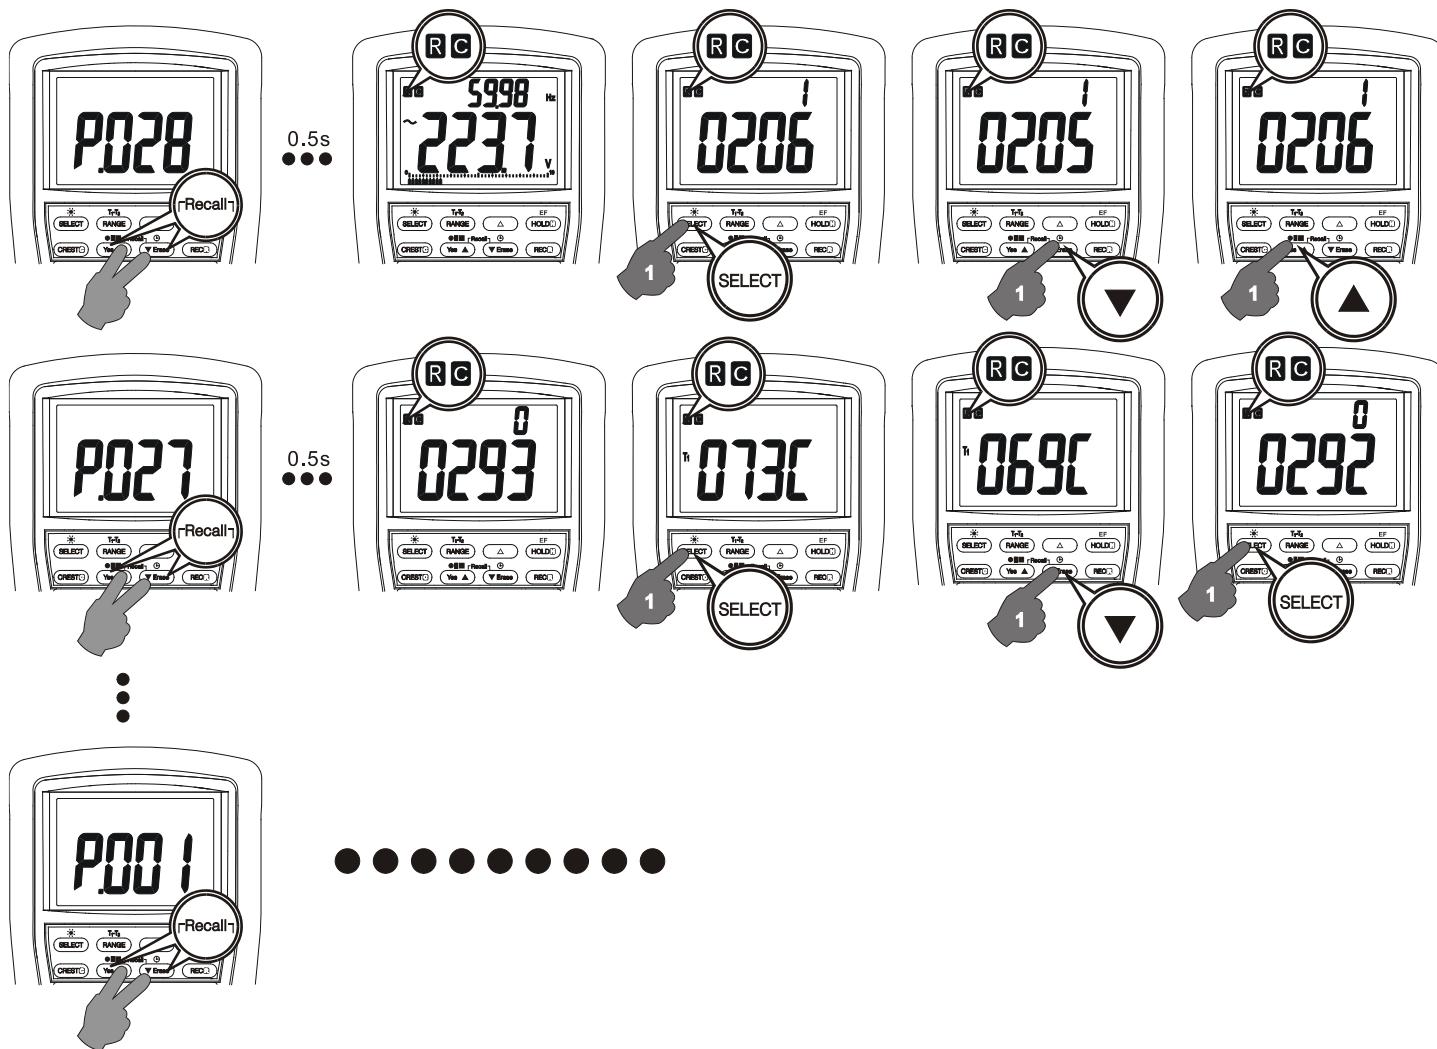

Vedligeholdelse

Advarsel! For at undgå elektrisk stød, afbryd da instrumentet fra spændingsførende kredsløb. Fjern testledningerne fra bananbøsningerne og sluk for instrumentet – før man åbner instrumentet. Isæt altid kun samme type sikring eller lignende med samme forskrifter.

Rengøring og opbevaring

Periodevist tørres instrumentet med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel; brug aldrig opløsningsmidler e.l. Hvis instrumentet ikke bliver brugt i perioder over 60 dage eller længere; fjern da batterierne og opbevar dem separat.

Problemløsning

Hvis instrumentet ikke vil virke, kontroller batterier, sikringer, testledninger m.m., og udskift, hvis nødvendigt. Dobbeltjek funktionsproceduren, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Hvis instrument spændings-modstands input terminalerne er genstand for høje spændings transiente (forårsaget ved lyn nedbrud eller kortslutning i systemet) ved et tilfælde eller unormale forhold ved funktion vil instrumentbeskyttelsen såsom sikringer springe. Sørg altid for, at sikringer og andre vitale reservedele bliver udskiftet af en tekniker.

Batteri og sikrings udskiftning

Batteri: 1 stk. 9V batteri.

Sikringer:

Sikring 1 (FS1) for μ A/mA strøm bøsnings:


0.44A/1000V AC/DC, IR 10kA, Type F, 10 x 38 mm

Sikring 1 (FS2) for A strøm bøsnings:

11A/1000Vac & Vdc, IR 20kA eller bedre, F fuse; Dimension: 10 x 38 mm

Batteri udskiftning

Løsn de 2 skruer fra batteridækslet I bunden af instrumentet. Åben dækslet og skub batteriholderen op. Udskift batteriet. Skru skruerne fast igen.

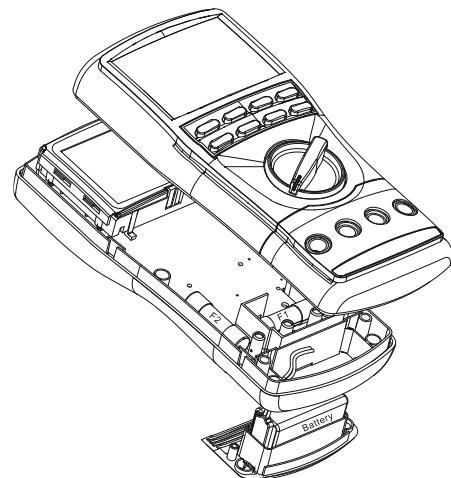

Sikrings udskiftning

Løsn de 4 skruer fra bunden af instrumentet. Løft enden af instrumentbunden tættest på bøsningerne, indtil det løsner sig selv fra instrumentets top. Udskift de sprungne sikringer. Påsæt bunden på igen, og sørg for at alt er tæt. Skru skruerne fast igen.

Generelle specifikationer

Display:

9999 tællinger ved: ACV, DCV, Hz & nS

6000 tællinger ved: mV, μ A, mA, A, Ω & kapacitans

Automatisk

Polaritet:

Digitalt display: 5 pr. sek. Nominelt;

41 segments markør: 60 pr. sek. Maks

Lavt batteri:

Under ca. 7V

Arbejdstemperatur:

0°C til 45°C

Relativ fugtighed:

Maks. relativ fugtighed 80% for temperatur op til 31°C formindsket lineært til 50% relativ fugtighed ved 45°C.

2

Forureningsgrad:

-20°C til 60°C, < 80% RH (uden batteri)

Højde:

Funktion ved under 2000m

Temperaturkoefficient:

Nominel 0,15 x (specificeret nøjagtighed) / °C @ (0°C - 18°C eller 28°C - 45°C), eller som beskrevet.

Følsomhed:	Elma BM829s, BM521s & BM525s: AC+DC sand RMS Elma BM827s & BM822: AC sand RMS Elma BM821s: Gennemsnit
Sikkerhed:	Dobbelt isoleret pr. IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 og CAN/CSA- C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 til Kat IV 1000V AC/DC.
Transientbeskyttelse:	12kV (1,2/50μs strømstød)
Bøsning (til COM) Målekategori:	
V / A / mA/μA :	Kat IV 1000V AC/DC
Overspændingsbeskyttelse:	
μA & mA:	0.44A/1000V DC/AC rms, IR 10kA, F fuse
A:	11A/1000V DC/AC rms, IR 20kA, F fuse
V:	1100V DC/AC rms
mV, Ω & andre:	1000V DC/AC rms
EMC:	EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11)
Strømforsyning:	1 stk. 9V batteri.
Strømforbrug:	Typisk 5mA
Auto sluk:	Uden funktion i 30 minutter
Auto sluk forbrug:	Typisk 50μA
Størrelse: (LxBxH)	208x103x63mm med gummikappe
Vægt:	635 gram med gummikappe
Tilbehør - inklusiv:	Testledninger, batteri, dansk brugsanvisning, BKP60bananstik – type-k stik (Kun på Elma BM829s, BM827s, BM521s, BM525s)
Tilbehør (tilkøb):	USB interface kit BU-82Xs, EAN: 5706445410347 BKB32 bananstik til type-k stik adapter.

Elektriske specifikationer

Se venligst den engelske vejledning.

Svensk Bruksanvisning

Elma BM 82Xs & BM 52Xs

Säkerhet

Användarvillkor i denna manual

Varning!: Beskriver användningssätt som kan medföra skada eller livsfara för användaren.

OBS!: Beskriver användningssätt som kan medföra personskada eller skada instrumentet.

Denna manual innehåller information och villkor som skall följas för att instrumentet ska kunna användas på ett säkert sätt. Om instrumentet används på ett annat sätt än de som anges av tillverkaren så kan säkerheten försämras.

Instrumentet är endast avsett för inomhus bruk.

Elma BM 82Xs & BM52Xs-serien uppfyller kraven för dubbelisolering enligt föreskrifterna IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 och CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 enlig KAT IV 1000V AC/DC

Terminaler (till COM) KAT:

V / mA μ A / A : KAT IV 1000V AC/DC

Överspänningsskategori IV (Kat IV)

Utrustning, som är godkänd till överspänningsskategori IV, apparatur som är monterad i den fasta installationen.

Obs! – Ex. Utomhus, serviceingångar, ledning över mark, underjordiska ledningar, voltmeter, kortslutningsskydd m.m..

Överspänningsskategori III (Kat III)


Utrustning, som är godkänd till överspänningsskategori III , apparatur som är monterad i den fasta installationen.

Obs! – Ex. Matare, brytare, korta grenkontakter, ljus system, apparatur monterat i industriinstallationer.

Överspänningsskategori II (Kat II)

Utrustning, som är godkänd till överspänningsskategori II är apparater som man ansluter till det fasta elnätet.

Obs! – Ex. hushålls- & kontorsmaskiner.

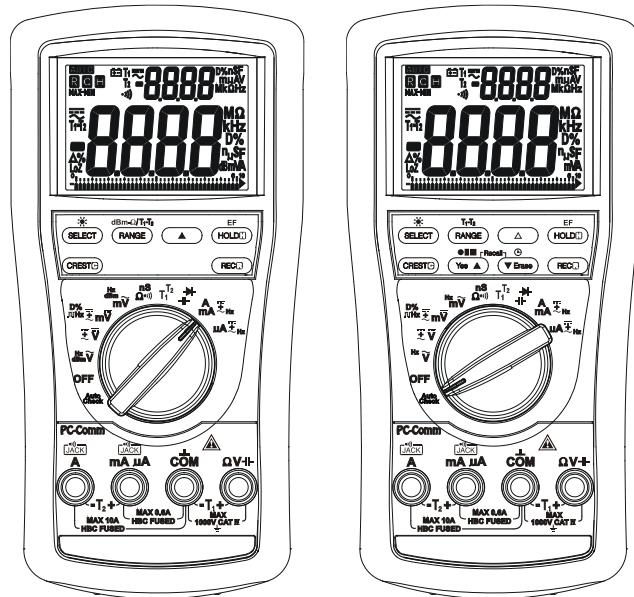

Varning!

För att reducera fara för brand eller elektrisk stöt får instrumentet inte utsättas för fukt eller väta. För att undgå fara för livsfarlig elektricitet, stöt bör man följa manualens säkerhetsföreskrifter när spänningen är över 60V DC eller 30V AC RMS. Vid sådan spänning är det en fara att arbeta. Rör aldrig spetsarna på testledningarna vid mätning på installationen. Innan mätning bör man visuellt alltid undersöka om test ledningarna är hela och i gott skick. Är de skadade bör man omgående byta ut dem mot nya innan man fortsätter.

Man skall inte mäta större spänningar än föreskrivet enligt instrumentets tekniska specifikation. Man bör inte mäta ström på en installation där spänningen överstiger säkringens märkspänning. Man bör inte mäta spänning när testsladdarna är i instrumentet $\mu\text{A}/\text{mA}$ eller A. Defekta säkringar skall bytas ut enligt den tekniska specifikationen. Använd endast medföljer utrustningen eller UL listad KAT IV 1000V eller bättre.

OBS!

Koppla ifrån testledningar från mätobjektet innan du skiftar funktion på instrumentet.

Välj alltid högsta områdesval på instrumentet. (om funktionen är manuell).

INTERNATIONELLA SYMBOLER

-  Varning! Se förklaringen i denna manual.
-  Varning! Fara för elektrisk stöt.
-  Jord (skyddsledare)
-  Dubbelisolering eller förstärkt isolation
-  Säkring
-  AC Växelström
-  DC Likström

EMC Direktivet


Instrumentet följer CENELEC Låg-volts direktivet 73/23/EEC och Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 89/336/EEC.

Produktbeskrivning

- 1) 4 siffrors LCD-display,
Max visning 9999 siffror.
- 2) Tryckknappar med specialfunktioner
- 3) Funktionsvred
- 4) Anslutning för strömmätning – 10A
- 5) COM-anslutning till alla funktioner.
- 6) Anslutning till alla funktioner förutom
strömfunktionerna μ A, mA och A.
- 7) Anslutningar till mA och μ A strömmätning

Analog bargraf

Den analoga bargrafen ger en visuell indikation av mätningen som ett traditionellt analogt instrument. Det är särskilt bra vid detektering av defekta kontakter, identifiering av potentiometerområden samt identifiering av peakvärdet.

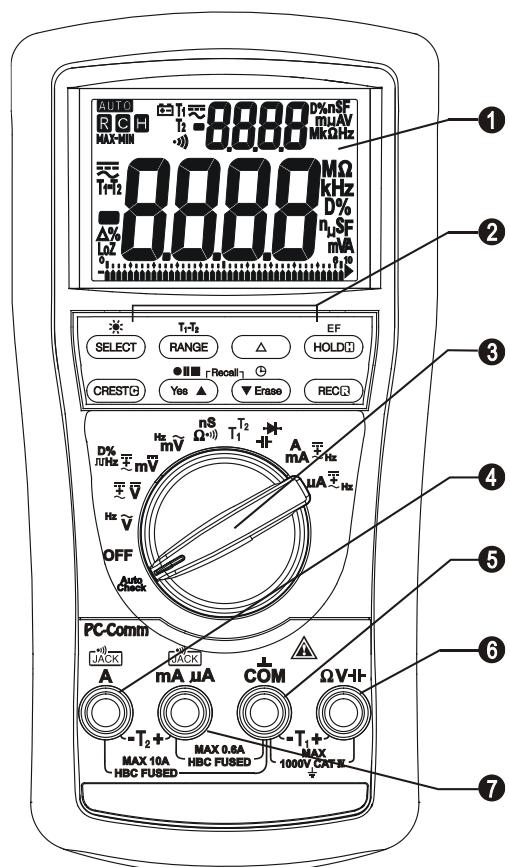

Genomsnittlig RMS-kalibrering

RMS (Root-Mean-Square) är en term som används för att beskriva det effektiva eller ekvivalenta värdet av en AC-signal. De flesta digitala multimeterar använder "average sensing RMS calibrated" teknik för att mäta RMS-värden av AC-signaler. Tekniken används för att uppnå genomsnittsvärdet genom att likrikta och filtrera AC-signalen. Genomsnittsvärdet är skalerat uppåt (kalibrerat) för att läsa RMS-värdet av en sinusform. Vid mätning av en ren sinusform är tekniken snabb och exakt, vid icke sinusformade mätningar kan det förekomma fel pga. en annan skaleringsfaktor i förhållande till RMS-värdet.

True RMS

True RMS är en funktion som ger en korrekt RMS-värde oavsett hur sinuskurvan ser ut som till exempel: Harmonisk förvrängning, spikar, spänningstoppar/dalar, transienter, icke sinusformade signaler och övertoner.

Fel i detta kan orsaka:

- 1) Överhettade transformatorer, generatorer samt motorer som brinner upp.
- 2) Säkring/motorskydd som löser ut.
- 3) Säkringar som löser ut
- 4) Det blir varmgång på nollledaren pga övertonerna som finns på nollan.
- 5) Kanalskenor och elektriska paneler kan vibrera

Crestfaktor

Crestfaktor mäter förhållandet mellan Crest (konstant värde) och True RMS, det används för att definiera det dynamiska området på True RMS. En ren sinusformad vågform har ett värde på 1,4. En dåligt snedvriden sinusformad vågform har normalt ett mycket högre värde än så.

NMRR (Normal mode rejection ratio)


NMRR är en funktion som möjliggör borttagandet av oönskade AC-störningar som kan ge ett felaktigt resultat vid DC-mätning. NMRR är normalt sätt specificerat i dB (decibel). Denna serie multimeter har en NMRR-specifikation på 60 dB vid 50 och 60 Hz, vilket betyder, att instrumentet tar bort AC-störningarna vid DC-mätning.

CMRR (Common mode rejection ratio)

CMRR är definitionen när det förekommer spänning på både COM och V anslutningen. CMRR är multimeterens möjlighet att ta bort spänningar som kan förorsaka att displayen "pendlar" eller ger en felvisning. Denna serie har CMRR specifikationer på högre än 60dB från DC till 60Hz i ACV funktionen. 120dB vid DC, 50 och 60Hz i DCV funktionen. Om varken NMRR eller CMRR är specificerat, är instrumentets noggrannhet tveksam.

Funktion

OBS! Testa spänningen före och efter en spänningsmätning på en känd spänningsskälla för att kunna garantera att multimeter fungerar korrekt.

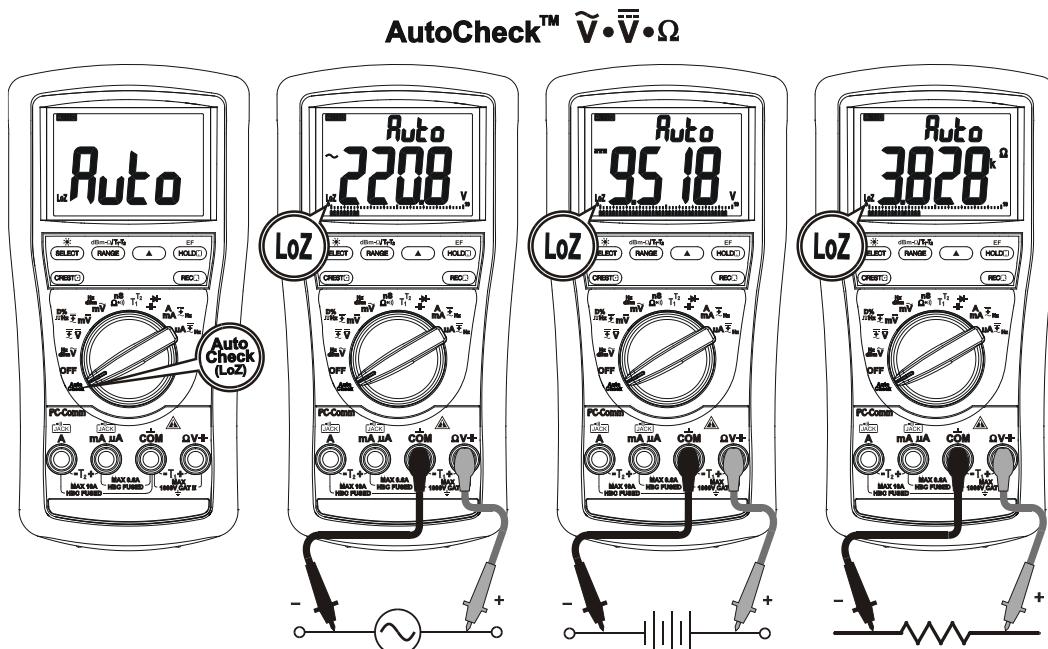

Autocheck™ funktionen

Auto Check-funktionen väljer automatiskt mätområden för DCV, ACV eller resistans, det bygger på ingångarna för testledningarna.

- Om du inte har anslutit testledningarna, visas "Auto" i displayen när instrumentet är redo att användas.
- Om det inte finns en inkommende spänning men ett resistansvärde under 10MΩ (nominellt) visar instrumentet ett resistansvärde och ger ifrån sig en kontinuerlig ljudsignal.
- Om det finns en spänning över 1,5V DC eller 3V AC upp till 1000V kommer instrumentet automatiskt välja DC eller AC.

Obs! "Område lås" och funktionslås: När ett mätvärde visas i "Autokontroll" funktionen, tryck på "RANGE" eller "SELECT" knappen en gång för att låsa området eller den funktionen multimeter befinner sig i. Genom att trycka på dessa knappar kortvarigt flera gånger kan man bläddra igenom funktionerna.

Överspänningslarm: När man gör resistansmätningar i "Autokontroll" funktionen, kan en oönskad visning av spänning visas och instrumentet ger dig en varning om detta.

Ghostvoltage: **Ghostvoltage** är oönskade signaler som är angränsandes till närliggande höga värden, som kan förvränga den vanliga mätningen.


Autokontrollfunktionen säkerhetsställer detta vid låga spänningar och avleder dessa värden vid låga spänningar samt impedanser (ca. $2,5\text{k}\Omega$ vid låg spänning) för bla. Skilja olika ledare i elektriska installationer. Detta är en nödvändig funktion för att få exakta uppgifter vid högre värden, till exempel att skilja mellan ledare i elektriska installationer.

Varning! Om Autocheck funktionsimpedans plötsligt ökar från $2,5\text{k}\Omega$ till ett par hundra $\text{k}\Omega$ vid höga närliggande spänningsvärden så visas "LoZ" på displayen för dig som användare. Detta är för att påminna dig som användare att du fortfarande mäter vid låg impedans.

Peak startströmmen vid mätning tex. 1000VAC, kan vara upp till 566mA (1000V x 1,414/2,5k Ω), för att plötsligt reduceras till ca. 3,8mA (1000V x 1,414/375k Ω) vid en bråkdel av en sekund. Använd aldrig Autocheck funktionen på strömkretsar som kan ta skada av låga impedanser. Använd i stället områdesvälvaren till $\tilde{\text{V}}$ eller $\tilde{\text{V}}$ impedansspänningsfunktionen för att minimera belastningen för de kretsarna.

dBm+Hz(endast på 829s), Hz+ACV, ACV+Hz funktioner

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda

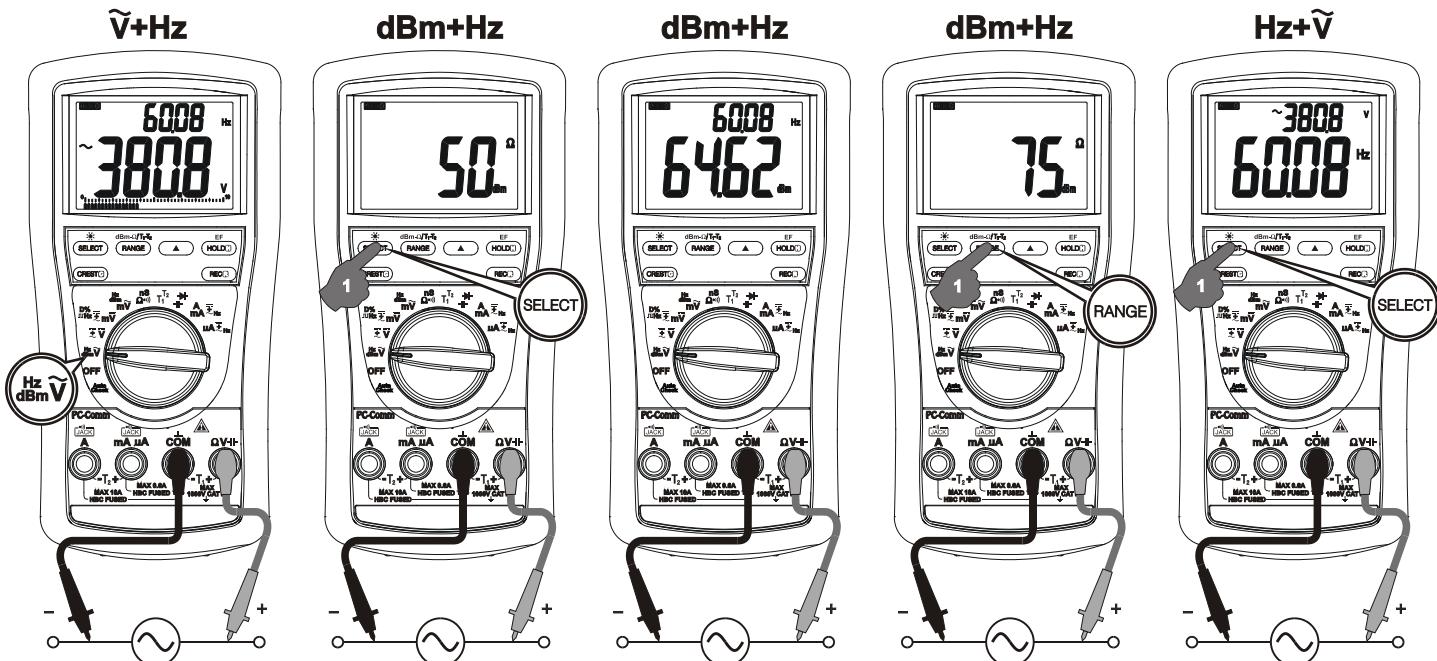


området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

Obs! Känsligheten varierar automatiskt med det valda funktionsområdet, innan Hz-funktionen aktiveras. 6V funktionsområdet har den högsta känsligheten och 1000V området har den lägsta. Det rekommenderas att först mäta signal spännings (eller ström) nivån, därefter aktivera Hz-funktionen i de spännings (eller ström) området för att automatiskt ställa in passande startnivån. Man kan också trycka på **RANGE**-knappen kortvarigt för att manuellt välja en annan startnivå. Om Hz avläsningen blir instabil, välj då en lägre känslighet för att undvika elektriska störningar. Om avläsningen blir noll, välj då en högre känslighet

Obs! dBm+Hz funktionen startar upp med en hänvisningsimpedans i cirka 1 sekund, och dBm visas i LCD-displayen. Tryck på **dBm-Ω (RANGE)** knappen kortvarigt för att välja olika referensimpedanser på 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000 upp till 1200Ω. Det sista valda värdet kommer att sparas och visas på nytt när du sätter igång instrumentet igen.

DC+ACV+ACV (Bara på 525s, 521s & 829s), DCV, DCV+ACV funktioner

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

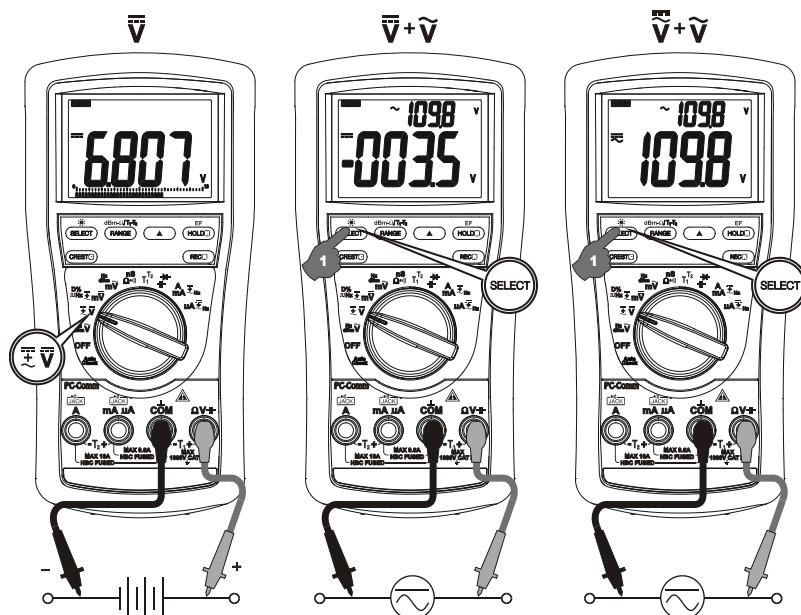

525s, 521s, 829s:

DCmV, DCmV+ACmV,


DC+ACmV+ACmV, Logisk nivå ΠΠ Hz & Duty %

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

827s, 822, 821s:


DCmV, DCmV+ACmV, Logisk nivå ΠΠ Hz & Duty %

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

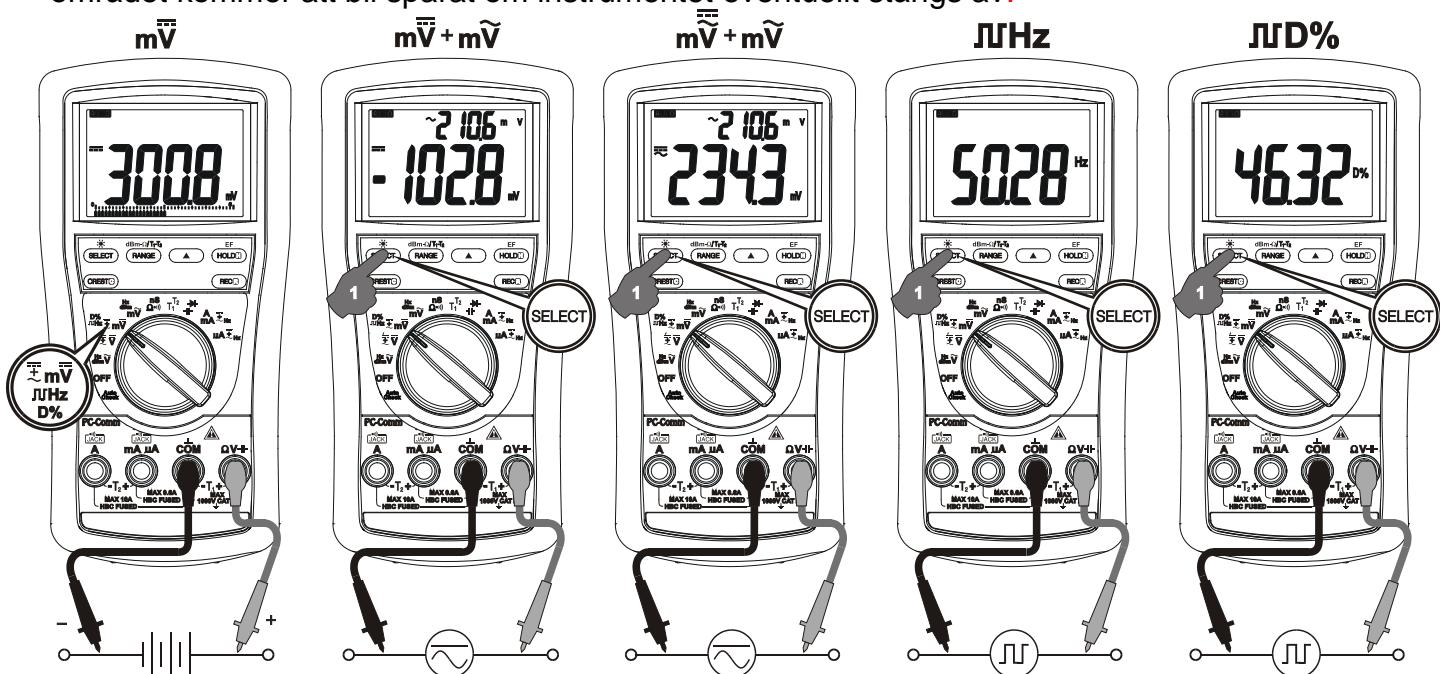

ACmV+Hz, dBm+Hz (endast Elma 829s), Hz+ACmV funktioner

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

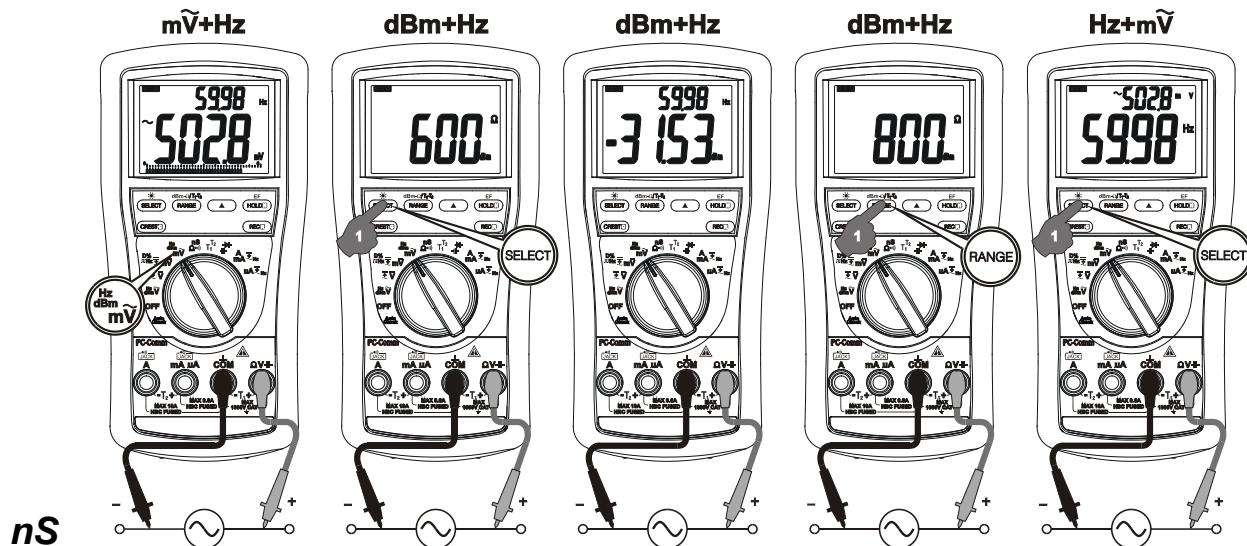


konduktans (endast Elma 525s, 521s, 829s, 827s), resistans & genomgång

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvis på modellerna 525s, 521s, 829s & 827s. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av. Vrid funktionsvredet till Ω resistans och \parallel genomgång på modellerna 822 & 821s.

Obs! Konduktansen är motsatsen till resistans. I verkligheten sträcker sig resistansmätningar över Giga-Ohm för mätning på läckage.

•)) Genomgångsfunktionen används för kontroll av ledningsförbindelser och funktion av strömbrytare. En kontinuerligt pip-ton indikerar en komplett ledning/system.

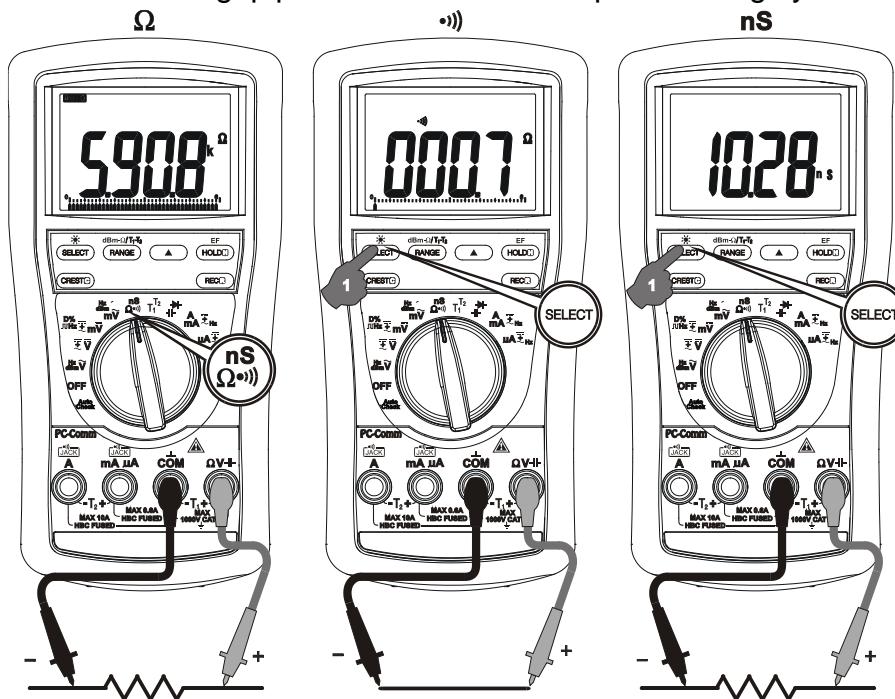

Varning!

Vid Användning av resistans- och genomgångsfunktionen i en spänningsförande krets så kan det leda till felaktiga värden och i värsta fall kan det skada instrumentet. I många fall måste den "aktuella" komponenten kopplas bort för att få en exakt mätning.


Temperaturfunktioner (endast Elma 525s, 521s, 829s, 827s)

Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att skifta mellan °C eller °F avläsning. För avläsning med dubbel temperaturmätning (endast Elma 829s & 525s), tryck då på **T1-T2 (RANGE)** knappen kortvarigt för att avläsa **T1**, **T2**, **T_{1+T₂}** eller **T_{1-T₂}**. Den sist valda temperaturavläsningen blir sparad i minnet.

Obs! Var säker på att du som användare, ansluter K-givaren rätt med+ - polariteten. Man kan även använda en K-givaradapter för att ansluta andra typer av K-givare.

✚ Kapacitans och ➔ diodtestfunktioner

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna sekvensvist. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

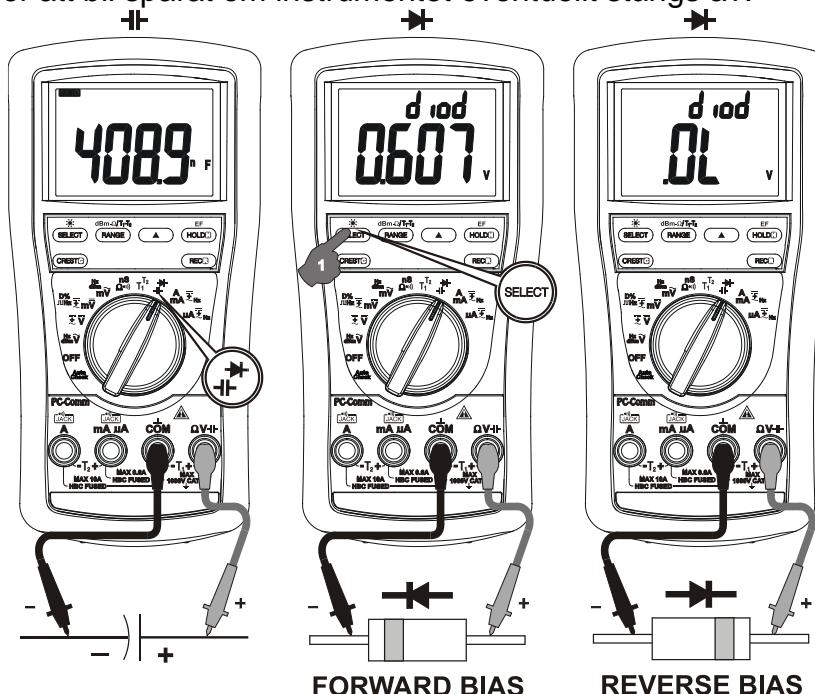


Varning!

Avled kondensatorer innan några mätningar görs. Kondensatorer med ett högt värde ska avledas genom ett lämpligt motstånd. Ett normalt spänningssfall för en bra diod är mellan 0,4V till 0,9V. En mätning högre än detta indikerar att dioden läcker (defekt). En nollmätning indikerar att dioden är kortsluten. **OL** indikerar en öppen diod. Anslut testledningarna omvänt vid dioden. Displayen ska då visa OL och då är dioden ok. Alla andra mätningar indikerar, att dioden är resistiv eller kortsluten.

μA , mA och A funktioner

Tryck på **SELECT**-knappen kortvarigt för att välja funktionerna **DC**, **DC+AC**, **DC+AC+AC** och **AC⁺Hz**. Det sista valda området kommer att bli sparat om instrumentet eventuellt stängs av.

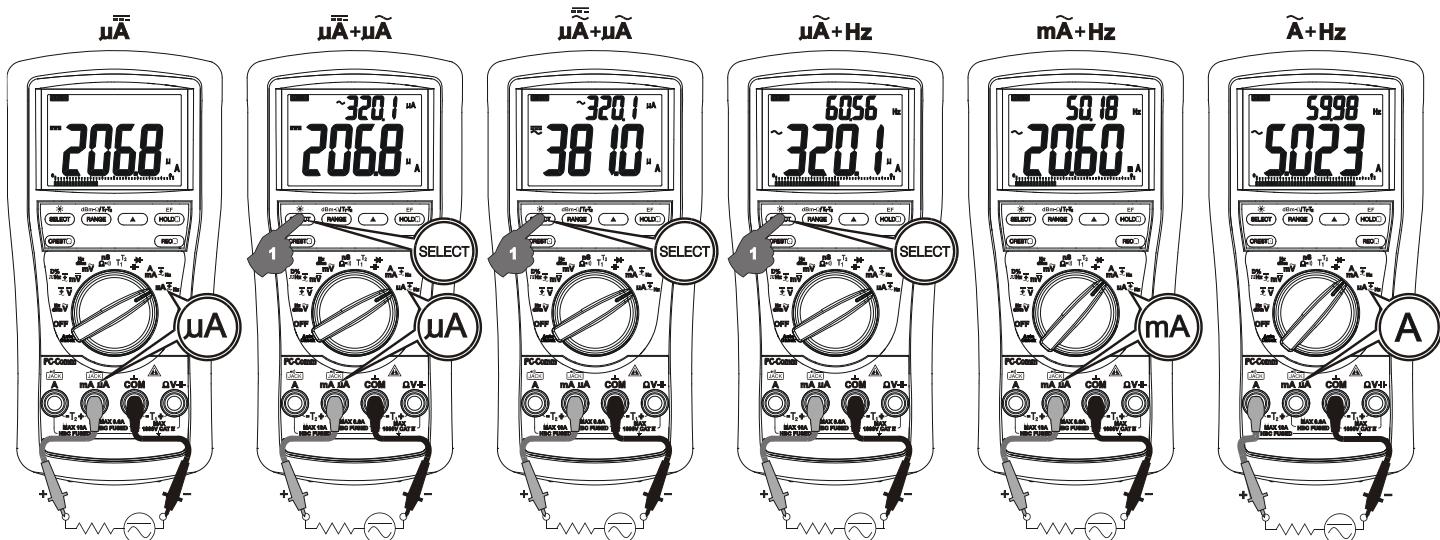


Obs! När du mäter ett 3-fassystem skall du vara uppmärksam på fas – fas-spänningen, som är mycket högre än fas – jord-spänningen. För att undvika att komma över spänningsnivån på säkringen räkna alltid med fas – fas-spänningen för att undvika att utlösa säkringarna.

Elektrisk fält-detektering (endast Elma 829s & 827s)

Vid volt eller strömfunktionen, tryck då på EF-knappen i en sekund eller mera för att växla till EF- detekteringsfunktionen. Instrumentet visar nu "E.F". Signalstyrkan visas nu som ett stapeldiagram på displayen samt att man får varierande pip-toner.

- **"Ingen kontakt" EF-detektering:** En antenn är belägen på den övre högra delen av instrumentet. Den detekterar de elektriska fältet som omger ev. strömförande ledare. Detta är idealiskt för sökning av spänningsförande ledningssystem och för att känna skillnaden mellan spänningsförande och ej spänningsförande kablar.
- **"Probe kontakt" EF-detektering:** För en mera exakt indikering av spänningsförande ledningar, som tex skillnaden mellan spänning och jordledare, använd den röda (+) testprobe för direkt kontakt mätning.

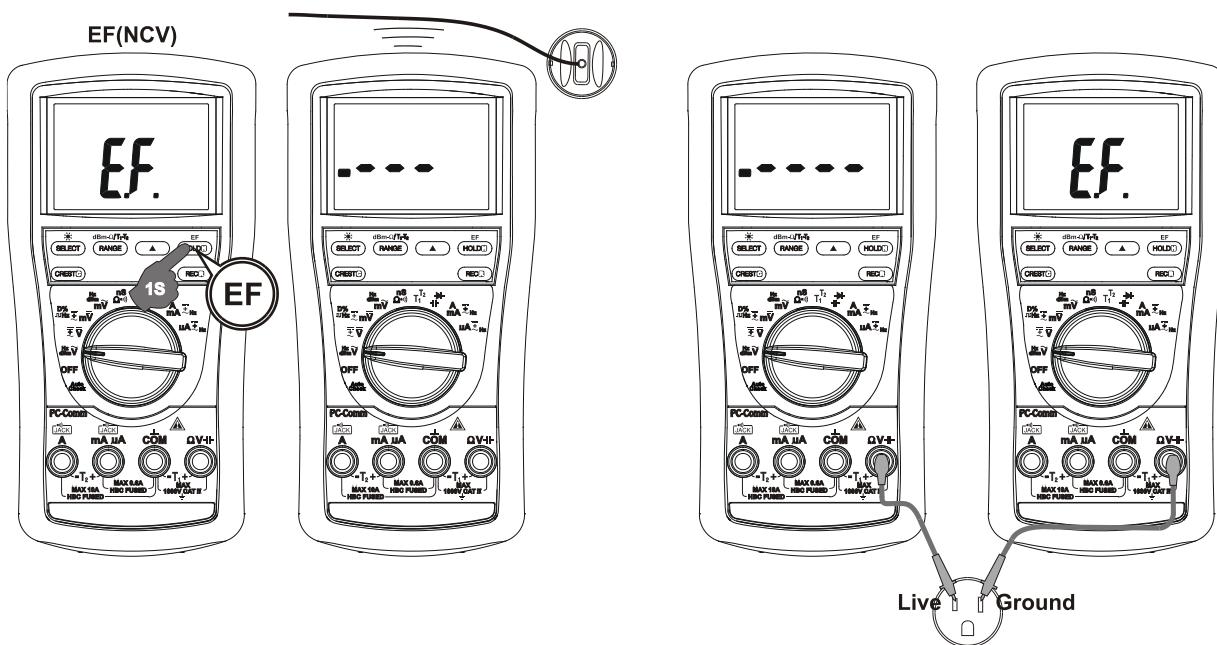

PC-interface

Instrumentets baksida finns en optisk interfaceport som gör det möjligt att överföra data till en PC. Tryck på **HOLD**-knappen när du sätter på instrumentet för att göra det möjligt att komma åt RS232-utgången. Som tillbehör kan man köpa PC interface kit BR82X, EAN: 5706445410347, som krävs för att ansluta instrumentet till en PC via Rs232 eller USB-port.

MAX/MIN/GENM. (REC) vid 20 sek. mätning (endast på Elma 525s, 521s, 829s, 827s)

Tryck på REC-knappen kortvarigt för att aktivera MAX/MIN/GENM. Minnesfunktionen "R" & "MAX MIN AVG" dyker upp i LCD-displayen och mätningarna uppdateras var 20:e sekund. Instrumentet piper till när ny MAX eller ny MIN-mätning är uppdaterad. AVG (Genomsnitt) beräknas under tiden. Tryck på knappen kortvarigt för att avläsa sparade MAX, MIN och genomsnittsmätningar i följd. Tryck på knappen i en sekund eller mera för att återgå från denna funktion. Auto-områdesfunktionen är aktiv under denna funktion men auto-avstängningsfunktionen är inaktiverad i detta läge. Genomsnittsmätning är inte tillgängligt på modellerna 525s & 521s.

1ms CREST-funktion (endast på Elma 525s, 521s, 829s & 827s)

Tryck på **CREST**-knappen kortvarigt för att aktivera CREST-funktionen. Instrumentet kan fånga spännings- och ström signaler med en uppdatering på 1ms. På displayen visas "C" och "MAX". Instrumentet piper till när MAX eller ny MIN-värde är uppdaterat. Tryck på knappen kortvarigt får att avläsa respektive MAX och MIN-mätningar. Tryck på knappen i en sekund eller mera för att återgå från denna funktion. Auto-områdesfunktion är aktiv under denna funktion men auto-avstängningsfunktionen är inaktiverad i detta läge.

Bakgrundsbelyst LCD-display (endast på Elma 525s, 521s & 829s)

Tryck på **SELECT**-knappen i 1 sekund eller mera för att tända bakgrundsbelysningen. Den släcks automatiskt efter 32 sekunder för att spara på batterierna.

Pip anslutningsvarning (Piper vid fel felkoppling)

Instrumentet piper till samtidigt som det visar "**InER**" för att varna dig som användare vid eventuell skada på instrumentet vid anslutning till μA , mA, eller A-ingångarna eller vid felkoppling, när tex spänningsfunktionen är vald som mätning.

Hold-funktion

Hold-funktionen fryser det sista uppmätta värdet. Tryck på **HOLD**-knappen kortvarigt för att bläddra igenom de låsta värdena.

Relativ noll (Δ) funktion

Relativ noll-funktionen ger användaren möjlighet att kompensera instrumentets efterföljande mätningar i displayen, som ett riktmärke. Praktiskt taget kan alla visningar ställas in som relativt värden, inklusive max / min. mätningar.

Manuell eller auto-området

Tryck på **RANGE**-knappen kortvarigt för att välja manuellt områdesval, instrumentet förblir i det område du är i, LCD visningen **AUTO** släcks. Tryck på knappen kortvarigt igen för att bläddra igenom områdena. Tryck på knappen i en sekund eller mer för att komma tillbaka till auto-områdesval.

Obs! Det manuella områdesvalet är inte tillgängligt i Hz-funktionen.

Stäng av pipfunktionen

Tryck på **RANGE**-knappen samtidigt som du stänger av instrumentet, detta är för att slänga pip-funktionen tillfälligt. För att återställa funktionen så vrid områdesvälvaren till OFF och sedan till ON.

Auto-avstängningsfunktionen

Auto-avstängningsfunktionen släcker ner instrumentet automatiskt vid inaktivitet efter 30 min för att spara på batterierna.

Aktiviteterna är specificerade som:

- 1) Funktionsvred eller tryckknapps funktionerna.
- 2) Betydande mätning på mer än 512räknas eller icke -OL Ω avläsningar. Med andra ord så är instrumentet så pass intelligent att det inte släcks ner under normala funktioner som tex mätning. För att "väcka" instrumentet från auto-avstängningsfunktionen, tryck då på **SELECT, RANGE, RELATIVE eller HOLD** knapparna samtidigt eller också vrid funktionsvredet till OFF och sen sätta på instrumentet igen. Ta för vana att alltid stänga av instrumentet om du inte tänker använda det på ett tag.


Borttagning av automatisk avstängningsfunktion

Tryck på **SELECT**-knappen medan du sätter i gång instrumentet för att tillfälligt ta bort auto-avstängningen. För att sätta i gång den automatiskt avstängningsfunktionen igen, vrid funktionsvredet till **OFF** och sätt på instrumentet igen.

Datalogningsfunktionen


Ställa in loggningsintervallerna

- Tryck på  (Timer) knappen i 1 sekund eller mera för att visa den valda loggningsintervallen i sekunder. Fabriksinställningen är satt till 0,05, vilket motsvarar 0,05 sekunder. Tryck på  (upp-pil) eller  (ner-pil) knapparna kortvarigt för att välja andra loggningsintervaller från 0,05 sek. (0.1s för singel T1/T2, Diod & Ω /nS; 0.5s för Hz/Duty; 2s för Cx & dubbel T1 +T2/T1-T2 +T2), 0.1s, 0.5s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, 120s, 180s, 300s, upp till den längsta loggningsintervallen som är 600sek. Tryck därefter på  (Timer) knappen i 1 sekund eller mera för att godkänna det nya värdet.

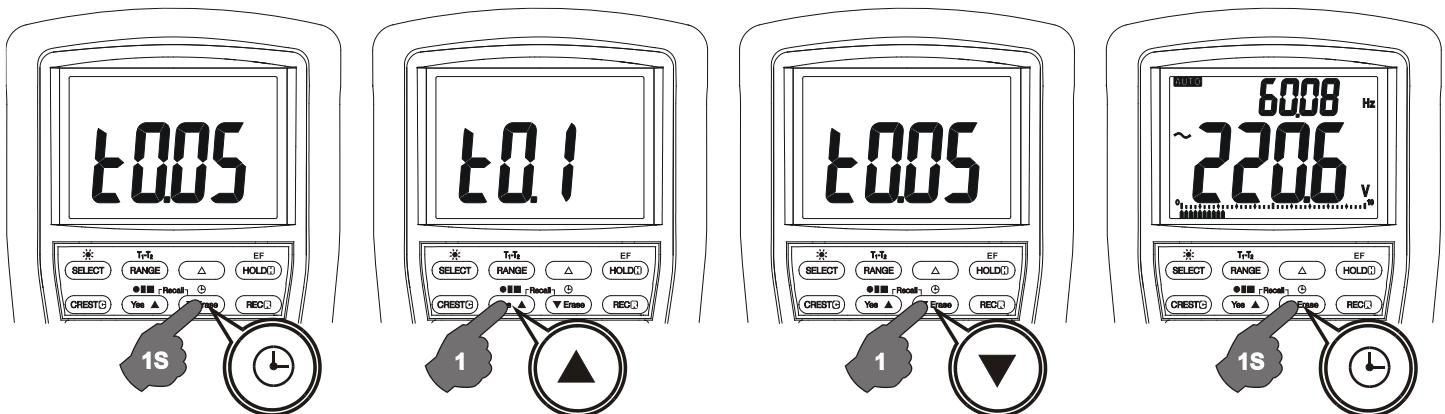


Start/stop dataloggning

- Instrumentet stöder flera sessions-dataloggningar. Många olika mätningar kan loggas samtidigt då det finns ett minne upp till 999 separata sessionssidor utan att den raderar tidigare loggade mätningar. Tryck på **● II ■** (start) knappen i 1 sekund eller mera för att starta dataloggningen. "LEFT" visas i displayen följt av ett nummer (den lilla siffran överst är betydelsefull (4) och siffrorna under är mindre betydelsefulla (3102) då dom visar hur många minnespunkter som finns kvar till nya loggningar. Exempel nertill visar att det finns 43102 lediga minnespunkter för nya loggningar.

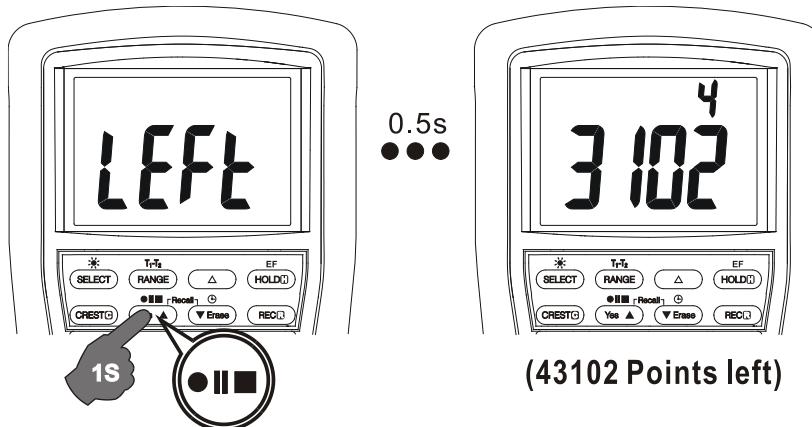

- Tryck på **Yes** knappen kortvarigt för att godkänna start av en ny dataloggning utan att radera föregående dataloggning.
- Eller så kan man trycka på **Erase** knappen för att radera alla tidigare loggade sessionssidor, och därmed börja en ny loggningssession på den allra första sessionssidan.
- En markör flyttas fram och tillbaka i displayen när det pågår en loggning.

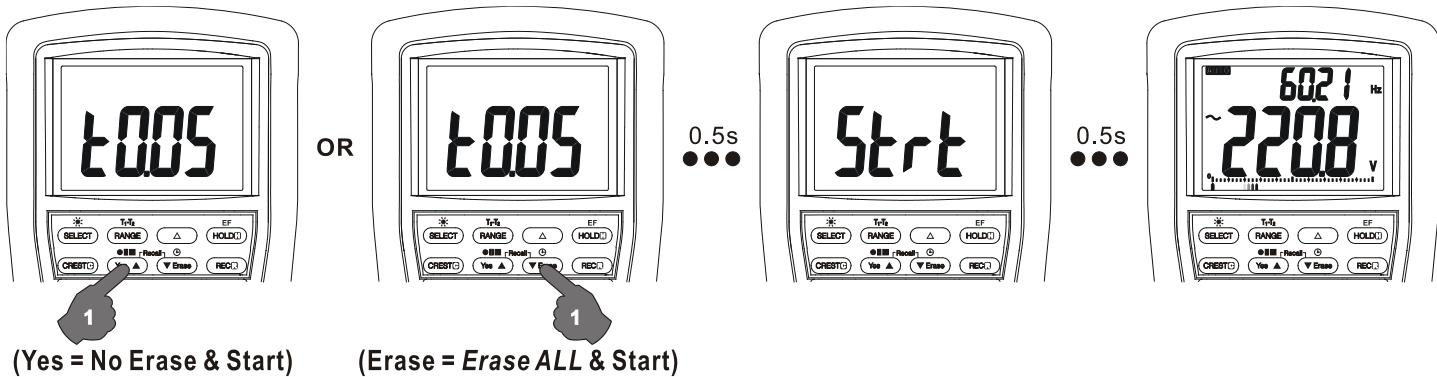


- Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att bläddra i displayen mellan uppmätt data och data som är lagrat i minnet.
- Tryck på **● II ■ (PAUS/CONT/STOP)** knappen kortvarigt för att pausa/starta mätning.
- Tryck på **● II ■ (PAUS/CONT/STOP)** knappen i 1 sekund eller mera för att stoppa dataloggningen.
- När man har ställt in instrumentet på 30 sek eller mer så kommer instrumentet att gå ner till 50% i strömförbrukning mellan loggningsintervallerna (ca. 4,2 minuter efter att dataloggning har påbörjats) och då visas bara markören på displayen.
- Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt, för att återuppta loggningen på displayen.
- Vid lågt batteri kommer mätaren stoppa loggning automatiskt. För långsiktig loggning, rekommenderas att ersätta med ett nytt batteri innan loggning.

Loggade mätningar (Recall data)

- Tryck på ▲ (upp pil) och ▼ (ner pil) knapparna samtidigt för att komma in i dom sparade filerna. Den sista sparade sessionssidan visas i 0.5 sek. I displayen visas den sista loggade filen med "R" & "C".
- Tryck på ▲ (upp pil) och ▼ (ner pil) knapparna kortvarigt för att granska en sparad mätning åt gången. Tryck och håll ner en knapp för att snabbt bläddra igenom alla sparade mätningar. En ljudsignal ljuder när du har kommit till den sista sparade mätningen.
- Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att bläddra igenom sparade mätningar samt deras positionsnummer i displayen.
- Tryck på ▲ (upp pil) och ▼ (ner pil) knapparna samtidigt igen för att komma till en annan sessionssida. Tryck och håll ner en knapp för att snabbt bläddra igenom alla sparade mätningar. En ljudsignal ljuder när du har kommit till den sista sparade mätningen.
- Vrid funktionsvredet till **OFF** eller till en annan position för att gå ur denna funktion.

Se bilderna på nästa sida.

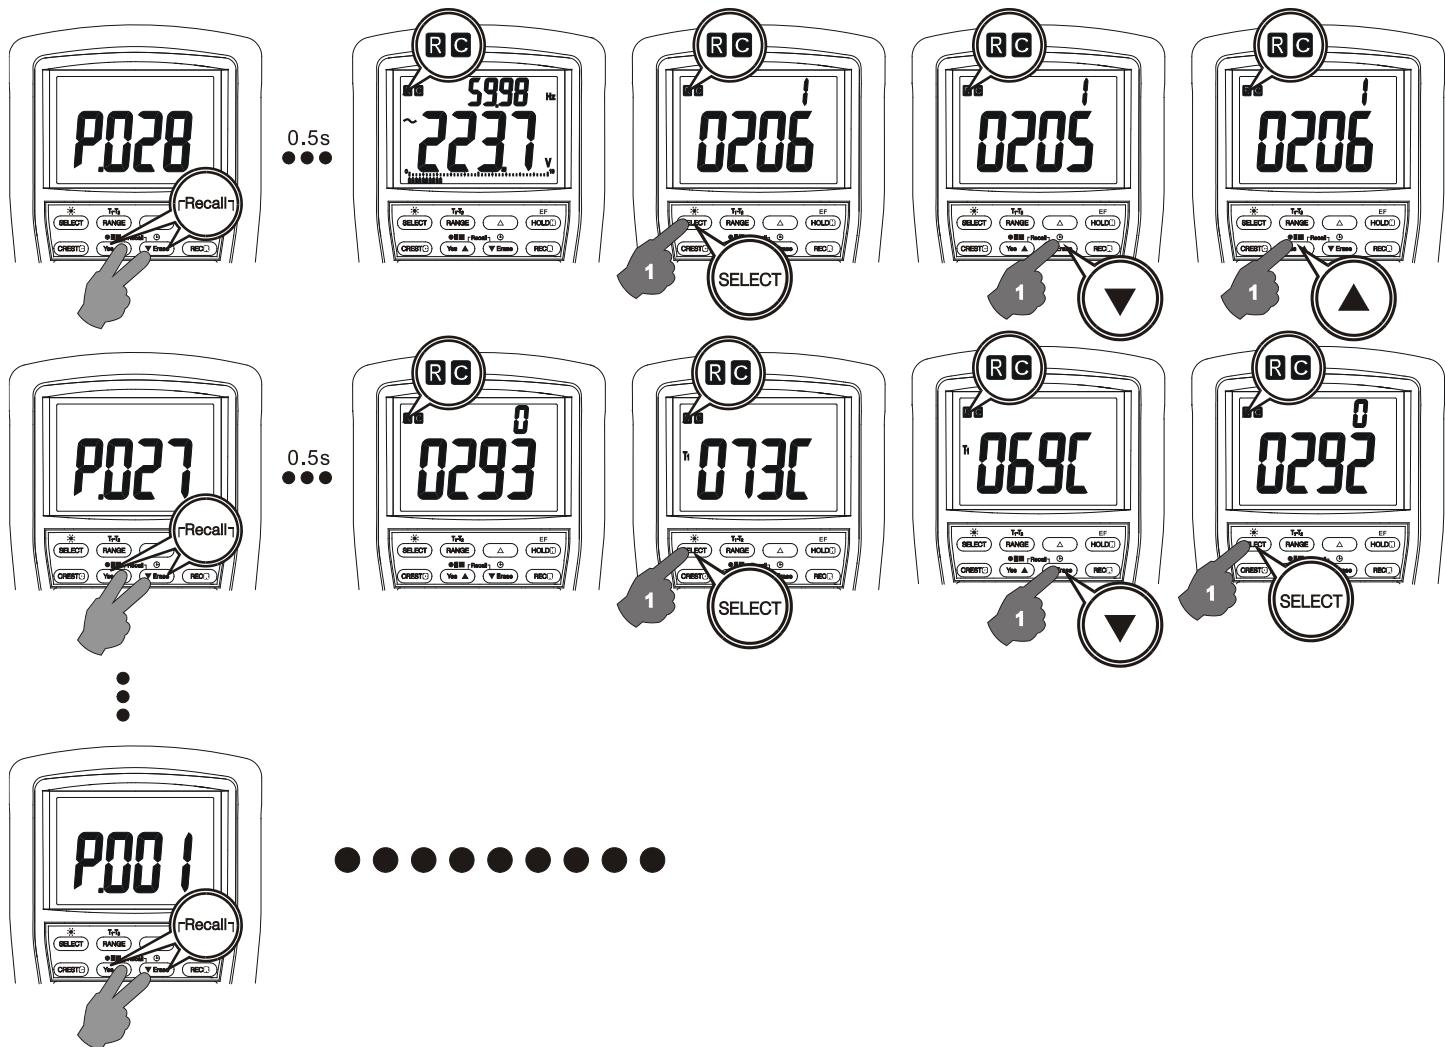

Underhåll

Obs! För att undgå en elektrisk stöt, demontera alla testledningar från anslutningarna och stäng av instrumentet innan det öppnas. Använd inte instrumentet när den är öppnat. Använd endast samma typ av säkringar.

Rengöring och förvaring

Torka av instrumentet med jämnat mellanrum med en fuktad trasa med lite milt rengöringsmedel, absolut inga slipande eller upplösande medel. Om instrumentet inte skall användas under en längre period, ca 60 dagar, tag då ur batteriet.

Problemlösning

Om multimetern plötsligt slutar att fungera, kontrollera batterier, säkringar, testledningar etc. och byt ut dem vid behov. Dubbelkontrollera mätproceduren som beskrivs i manualen.

Om instrumentets terminalringar har utsatts med för hög spänning (orsakad av blixtnedslag eller en kortslutning i systemet) genom olycka eller onormala förhållanden. Lämna då in instrumentet till din återförsäljare för en säkerhets och funktionskontroll.

Fakta om batterier samt säkringar

Batteri: 1 st. 9V batteri.

Säkring:

Säkring 1 (FS1) för μA / mA terminal:

0.44A/1000V AC / DC, IR 10kA, F Typ, 10 x 38 mm


Säkring 1 (FS2) för ett terminal:

11A/1000Vac & Vdc, IR 20kA eller bättre, F fuse, 10 x 38 mm

11A/1000Vac & Vdc, IR 20kA eller bättre, F säkring,

Dimension: 10 x 38 mm

Batteribyte: Lossa försiktigt dom 2 skruvorna som är på batteriluckan, instrumentets baksida. Ta bort luckan för att byta batterierna. Skruva fast luckan igen efter batteribytet.

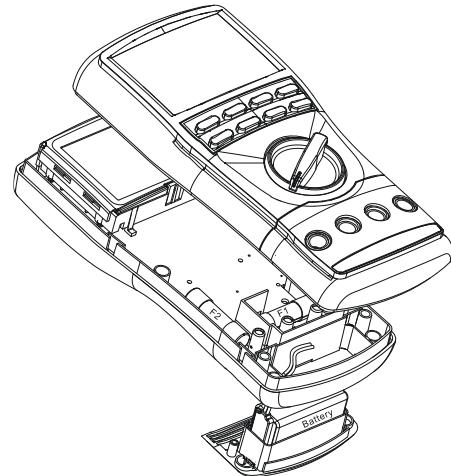

Säkringsbyte

Lossa dom 4 skruvorna på instrumentets baksida. Lyft bort instrumentets baksida så att du kommer åt kontakterna.

Byt ut säkringarna och sätt sedan ihop instrumentet igen.

Se till att allt har kontakt igen. Skruva tillbaka dom 4 skruvorna igen.

Generella specifikationer

Display:

9999 siffror vid: ACV, DCV, Hz & nS

6000 siffror vid: mV, μA , mA, A, Ω & kapacitans

Automatisk

Polaritet:

Digital display: 5 per. sek. Nominellt;

Uppdateringsområde:

41 segments markör: 60 procent Max

Låg batterinivå:

Under ca. 7V

Arbets temperatur:

0°C til 45°C

Relativ fuktighet:

Maximal relativ fuktighet 80% vid temperatur upp till 31°C linjärt fallande till 50% relativ fuktighet vid 45°C.

2

Förureningsgrad:

-20°C - 60°C, < 80% RH (utan batterier)

Förvaringstemperatur:

Fungerar under 2000m

Höjd:

Nominell 0,15 x (specificerad noggrannhet) /°C @ (0°C - 18°C eller 28°C - 45°C).

Temperaturkoefficient:

Elma BM829s, BM521s & BM525s: AC+DC TRMS

Känslighet:

Elma BM827s & BM822: AC TRMS

Elma BM821s: Genomsnitt

Säkerhet:	Dubbel isolerad enligt IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 og CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 til Kat IV 1000V AC/DC.
Transientskydd:	12kV
Terminal (till COM) mätområde:	
V / A / mA μ A :	Kat IV 1000Vac & Vdc
Överspänningsskydd:	
μ A & mA:	0.44A/1000V DC/AC rms, IR 10kA, F fuse
A:	11A/1000V DC/AC rms, IR 20kA, F fuse
V:	1100V DC/AC rms
mV, Ω & Andre:	1000V DC/AC rms
EMC:	EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11)
Strömförsörjning:	1 st. 9V batteri.
Strömförbrukning:	5mA
APO avstängning:	30 minuter
APO förbrukning:	50 μ A
Mått: (LxBxH)	208x103x63mm med gummikappa
Vikt:	635gr med gummikappa
Tillbehör:	Testledningar, batteri, svensk manual, BKP60 banankontakt för K-givare (Bara till Elma BM829s, BM827s, BM521s, BM525s) USB Interfacet BU-82Xs, BKB32 banankontakt för andra typer av K-givare.
Extra tillbehör:	

Elektriska specifikationer

För elektriska specifikationer, läs den engelska manualen.

English User Manual

BM 82Xs & BM 52Xs

Safety

Terms in this manual

WARNING identifies conditions and actions that could result in serious injury or even death to the user.

CAUTION identifies conditions and actions that could cause damage or malfunction in the instrument.

This manual contains information and warnings that must be followed for operating the instrument safely and maintaining the instrument in a safe operating condition. If the instrument is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the instrument may be impaired. The meter is intended only for indoor use.

The meter protection rating, against the users, is double insulation per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 and CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 to Category IV 1000 Volts AC & DC.

Terminals (to COM) measurement category:

V / mA μ A / A: Category IV 1000 Volts AC & DC

Per IEC61010-1 2nd Ed. (2001) Measurement Category

Measurement Category IV (CAT IV) is for measurements performed at the source of the low-voltage installation. Examples are electricity meters and measurements on primary overcurrent protection devices and ripple control units.

Measurement Category III (CAT III) is for measurements performed in the building installation. Examples are measurements on distribution boards, circuit-breakers, wiring, including cables, bus-bars, junction boxes, switches, socket-outlets in the fixed installation, and equipment for industrial use and some other equipment, for example, stationary motors with permanent connection to the fixed installation.

Measurement Category II (CAT II) is for measurements performed on circuits directly connected to the low voltage installation. Examples are measurements on household appliances, portable tools and similar equipment.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. To avoid electrical shock hazard, observe the proper safety precautions when working with voltages above 60 VDC or 30 VAC rms. These voltage levels pose a potential shock hazard to the user. Do not touch test lead tips or the circuit being tested while power is applied to the circuit being measured. Keep your fingers behind the finger guards of the test leads during measurement. Inspect test leads, connectors, and probes for damaged insulation or exposed metal before using the instrument. If any defects are found, replace them immediately. Do not measure any current that exceeds the current rating of the protection fuse. Do not attempt a current measurement to any circuit where the open circuit voltage is above the protection fuse voltage rating. Suspected open circuit voltage should be checked with voltage functions. Never attempt a voltage measurement with the test lead inserted into the $\mu\text{A}/\text{mA}$ or A input jack. Only replace the blown fuse with the proper rating as specified in this manual. Only use the test lead provided with the equipment or UL Listed Probe Assembly rated CAT IV 1000V or better.

CAUTION

Disconnect the test leads from the test points before changing functions. Always set the instrument to the highest range and work downward for an unknown value when using manual ranging mode.

International electrical symbols


	Caution! Refer to the explanation in this Manual
	Caution! Risk of electric shock
	Earth (Ground)
	Double Insulation or Reinforced insulation
	Fuse
	AC--Alternating Current
	DC--Direct Current

Cenelec directives

The instruments conform to CENELEC Low-voltage directive 2006/95/EC and Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC

Product description

Note: Top of the line model is used as representative for illustration purposes. Please refer to your respective model for function availability.

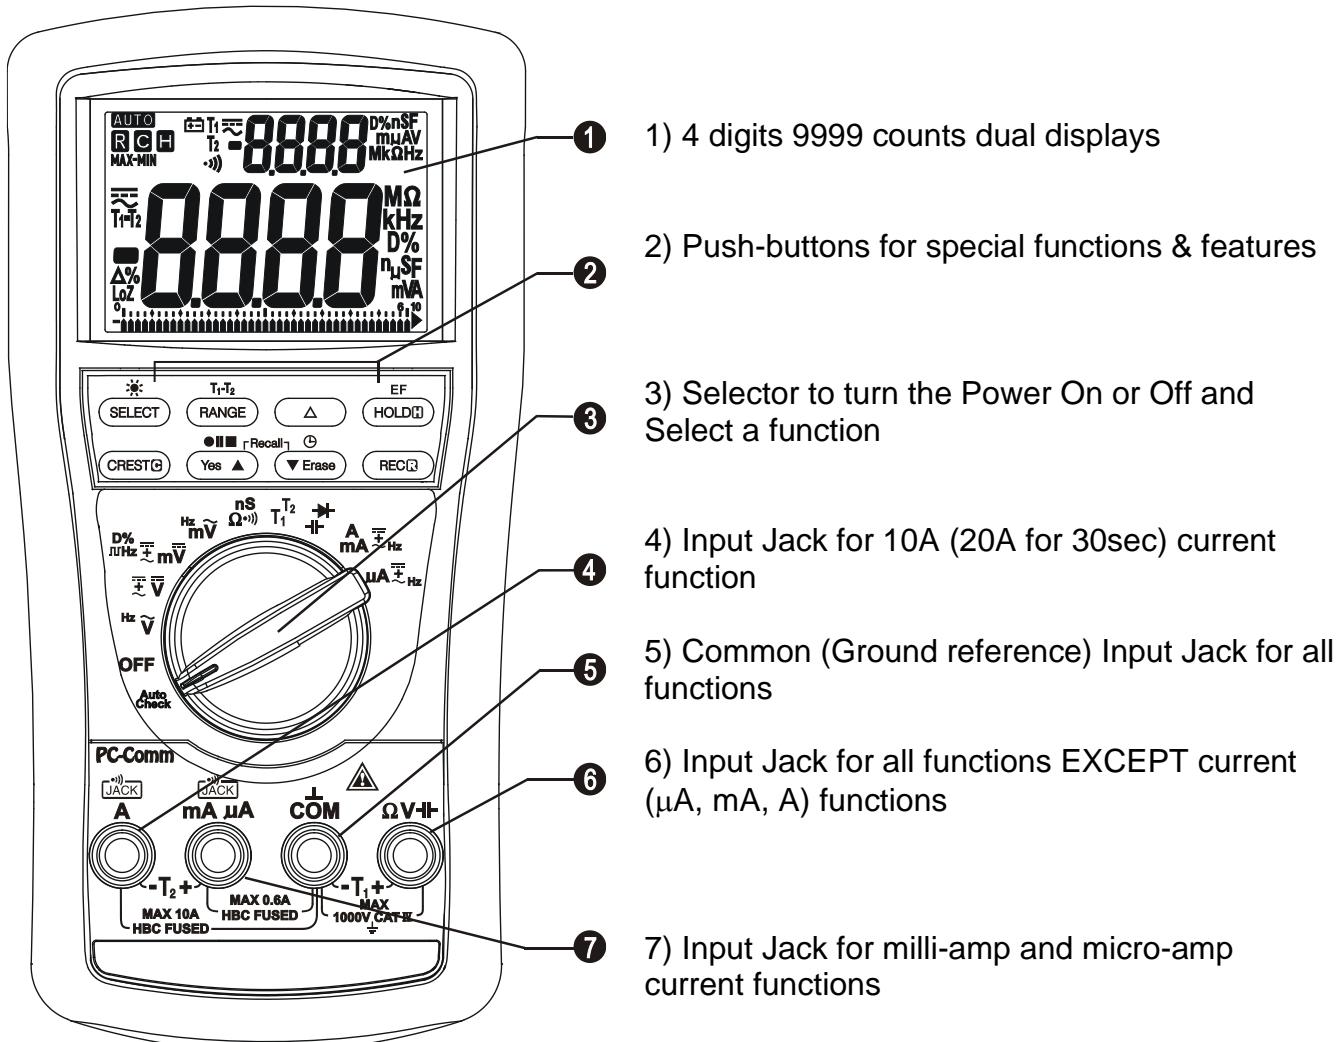

Analog bar-graph

The analog bar graph provides a visual indication of measurement like a traditional analog meter needle. It is excellent in detecting faulty contacts, identifying potentiometer clicks, and indicating signal spikes during adjustments.

Average sensing RMS calibrated

RMS (Root-Mean-Square) is the term used to describe the effective or equivalent DC value of an AC signal. Most digital multimeter use average sensing RMS calibrated technique to measure RMS values of AC signals. This technique is to obtain the average value by rectifying and filtering the AC signal. The average value is then scaled upward (calibrated) to read the RMS value of a sine wave. In measuring pure sinusoidal waveform, this technique is fast, accurate and cost effective. In measuring non-sinusoidal waveforms, however, significant errors can be introduced because of different scaling factors relating average to RMS values.

True RMS

True RMS is a term which identifies a DMM that responds accurately to the effective RMS value regardless of the waveforms such as: square, sawtooth, triangle, pulse trains, spikes, as well as distorted waveforms with the presence of harmonics. Harmonics may cause:

- 1) Overheated transformers, generators and motors to burn out faster than normal
- 2) Circuit breakers to trip prematurely
- 3) Fuses to blow
- 4) Neutrals to overheat due to the triple harmonics present on the neutral
- 5) Bus bars and electrical panels to vibrate

Crest Factor

Crest Factor is the ratio of the Crest (instantaneous peak) value to the True RMS value and is commonly used to define the dynamic range of a True RMS DMM. A pure sinusoidal waveform has a Crest Factor of 1.4. A badly distorted sinusoidal waveform normally has a much higher Crest Factor.

NMRR (Normal Mode Rejection Ratio)

NMRR is the DMM's ability to reject unwanted AC noise effect that can cause inaccurate DC measurements. NMRR is typically specified in terms of dB (decibel). This series has a NMRR specification of >60dB at 50 and 60Hz, which means a good ability to reject the effect of AC noise in DC measurements.

CMRR (Common Mode Rejection Ratio)


Common mode voltage is voltage present on both the COM and VOLTAGE input terminals of a DMM, with respect to ground. CMRR is the DMM's ability to reject common mode voltage effect that can cause digit rolling or offset in voltage measurements. This series has a CMRR specifications of >60dB at DC to 60Hz in ACV function; and >120dB at DC, 50 and 60Hz in DCV function. If neither NMRR nor CMRR specification is specified, a DMM's performance will be uncertain.

Operation

CAUTION

Before and after hazardous voltage measurements, test the voltage function on a known source such as line voltage to determine proper meter functioning.

AutoCheck™ $\tilde{V} \cdot \bar{V} \cdot \Omega$

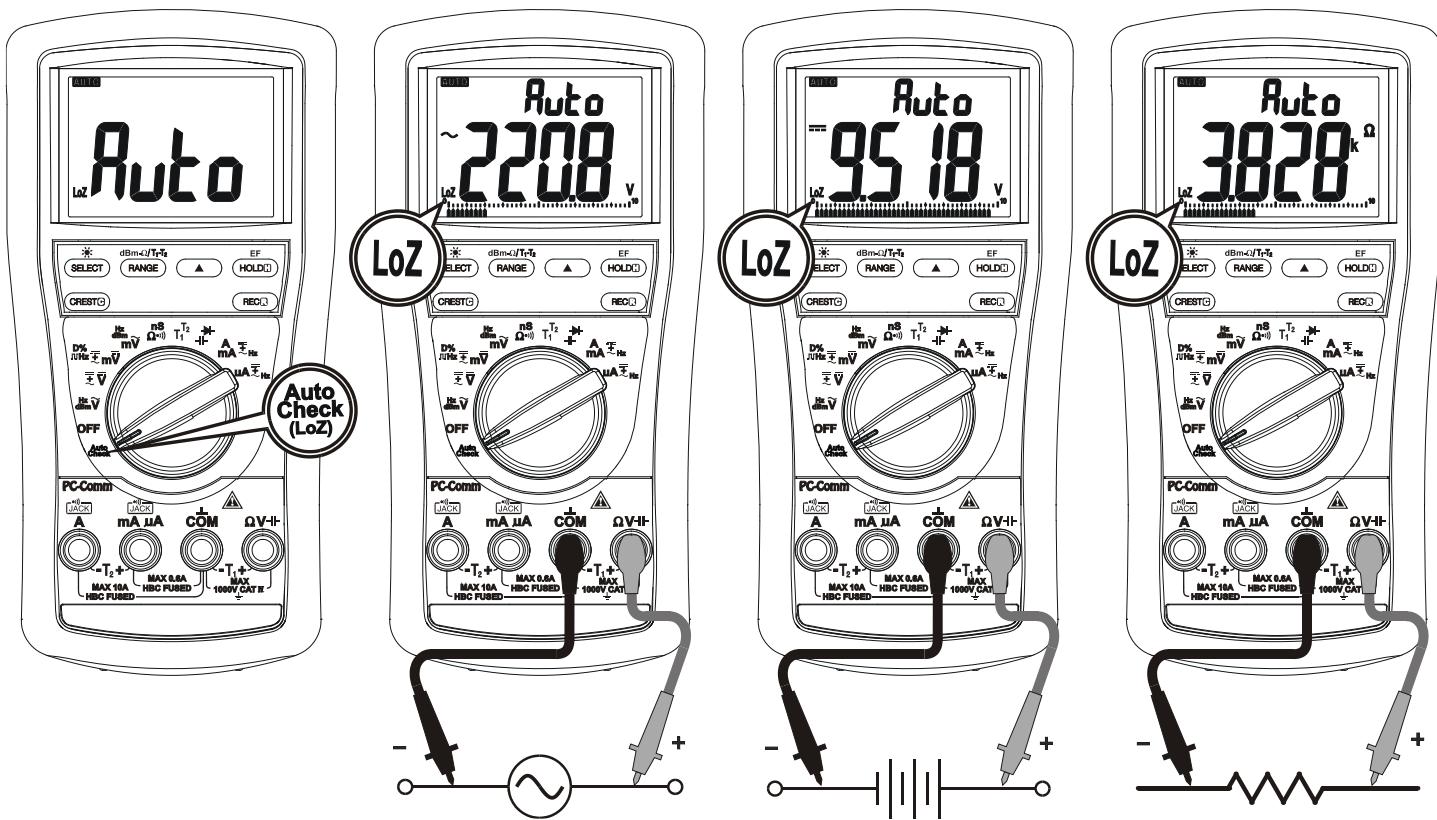

AutoCheck™ mode (525s, 521s, 829s only)

This innovative AutoCheck™ feature automatically selects measurement function of DCV, ACV or Resistance (Ω) based on the input via the test leads.

- With no input, the meter displays "Auto" when it is ready.
- With no voltage signal but a resistance below $60\text{M}\Omega$ is present, the meter displays the resistance value. When below "Audible Threshold" is present, the meter further gives a continuity beep tone.
- When a signal above the threshold of 1.5V DC or 3V AC up to the rated 1000V is present, the meter displays the voltage value in appropriate DC or AC, whichever larger in peak magnitude.

Note:

***Range-Lock and Function-Lock Feature:** When a measurement reading is being displayed in AutoCheck™ mode, press the RANGE or SELECT button momentarily 1 time can lock the range or function it was in. Press the button momentarily repeatedly to step through the ranges or functions.

***As Hazardous-Alert:** When making resistance measurements in AutoCheck™ mode, an unexpected display of voltage readings alerts you that the object under test is being energized.


***Ghost-voltage Buster:** Ghost-voltages are unwanted stray signals coupled from adjacent hard signals, which confuse common multimeter voltage measurements. Our AutoCheck™ mode provides low (ramp-up) input impedance (approx. $3k\Omega$ at low voltage) to drain ghost voltages leaving mainly hard signal values on meter readings. It is an invaluable feature for precise indication of hard signals, such as distinguishing between hot and open wires (to ground) in electrical installation applications.

WARNING:

AutoCheck™ mode input impedance increases abruptly from initial $3k\Omega$ to a few hundred $k\Omega$'s on high voltage hard signals. "LoZ" displays on the LCD to remind the users of being in such low impedance mode. Peak initial load current, while probing 1000VAC for example, can be up to $471mA$ ($1000V \times 1.414 / 3k\Omega$), decreasing abruptly to approx. $3.1mA$ ($1000V \times 1.414 / 460k\Omega$) within a fraction of a second. Do not use AutoCheck™ mode on circuits that could be damaged by such low input impedance. Instead, use rotary selector \tilde{V} or \tilde{V} high input impedance voltage modes to minimize loading for such circuits.

 $dBm +Hz$ (829s only), $Hz +ACV$, $ACV +Hz$ functions

Press the SELECT button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

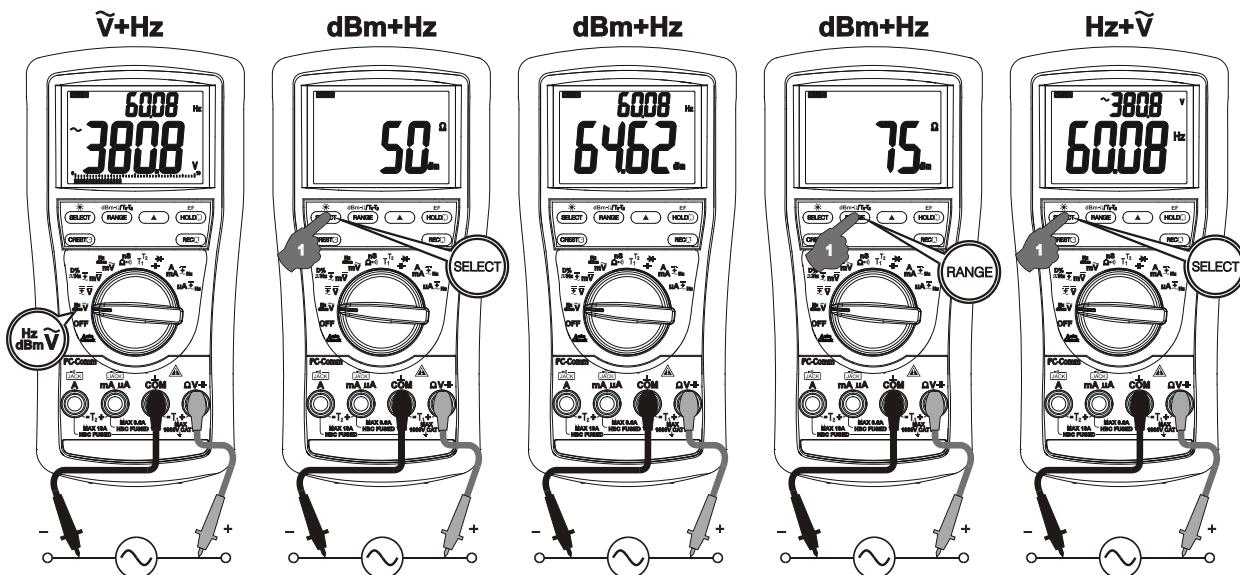


Note: Hz Input sensitivity varies automatically with voltage (current function alike) range selected. 1V range has the highest and the 1000V range has the lowest. Auto-ranging measurements normally set the most appropriate trigger level. You can also press the **RANGE** button momentarily to select another trigger level (voltage range) manually. If the Hz reading becomes unstable, select higher voltage range to avoid electrical noise. If the reading shows zero, select lower voltage range.

Note: In **dBm +Hz** function, power up default reference impedance will be displayed for 1 second before displaying the dBm readings. Press **dBm-Ω (RANGE)** button momentary to select different reference impedance of 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, up to 1200Ω. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience. Manual trigger level selection on Hz reading is not available.

DC+ACV +ACV (525s, 521s, 829s only), DCV, DCV +ACV functions

Press the **SELECT** button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

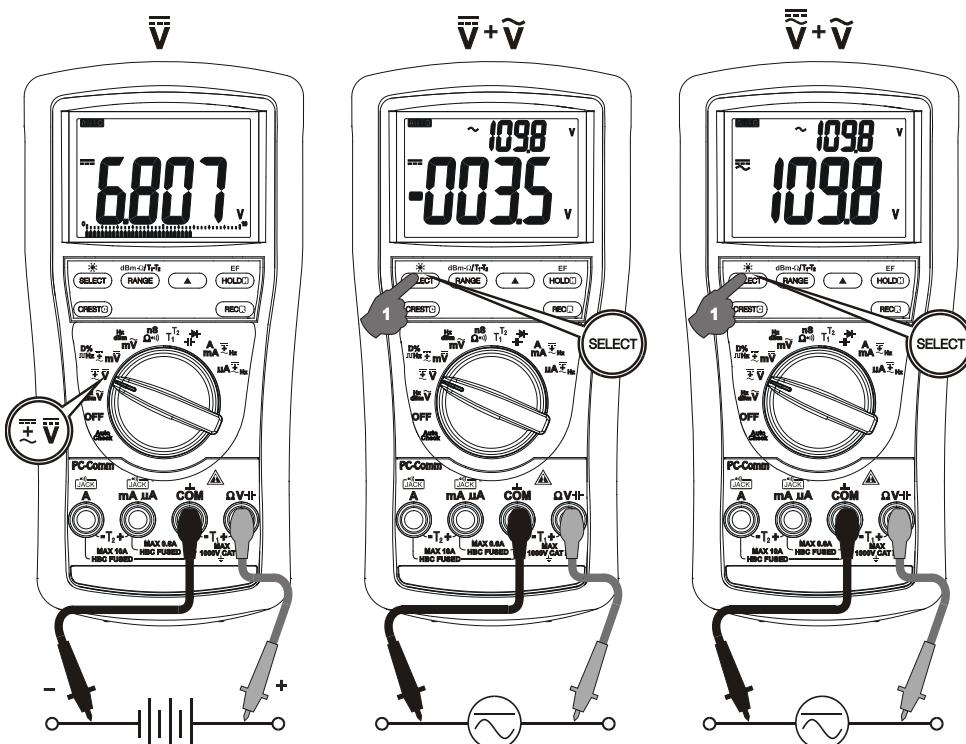

525s, 521s, 829s:


DCmV, DCmV +ACmV, DC+ACmV +ACmV, Logic-Level Π Hz & Duty%

Press the **SELECT** button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

827s, 822, 821s:


DCmV, DCmV +ACmV, Logic-Level Π Hz & Duty%

Press the **SELECT** button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

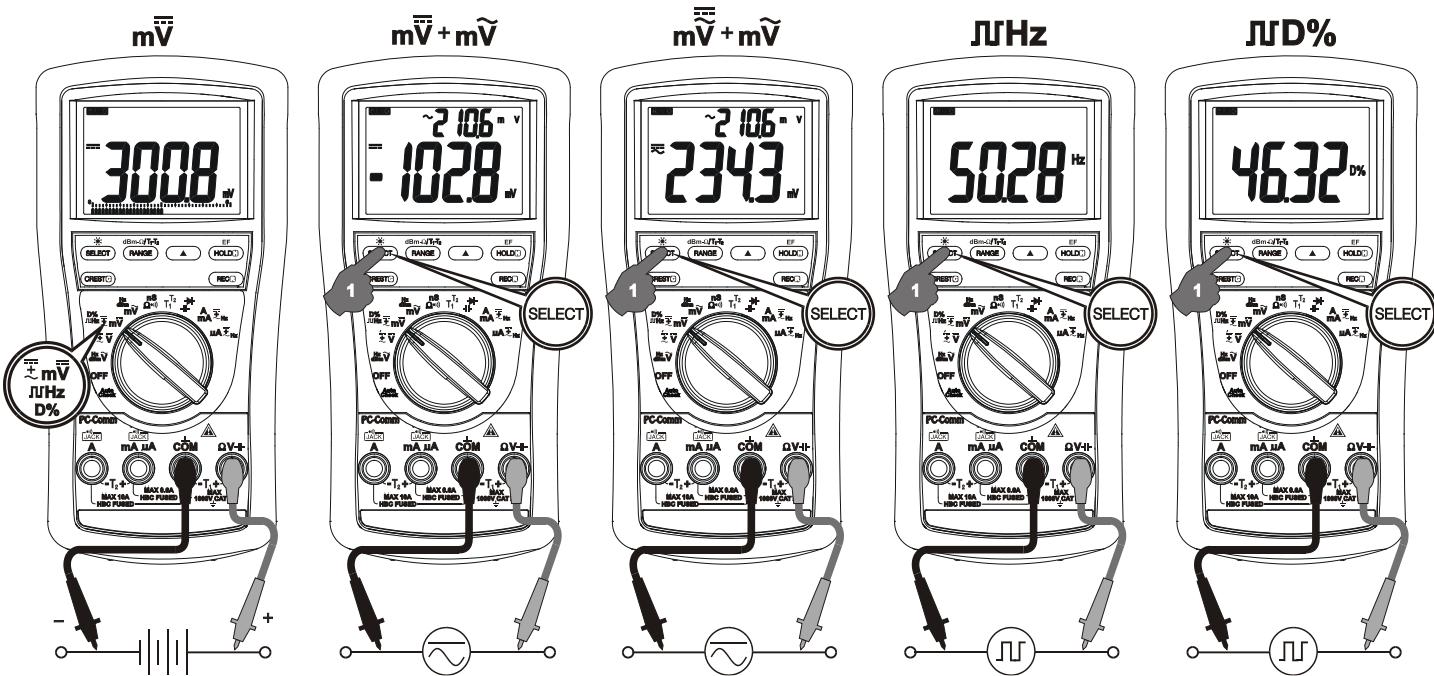

ACmV^{+Hz}, dBm^{+Hz} (829s only), Hz^{+ACmV} functions

Press the SELECT button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

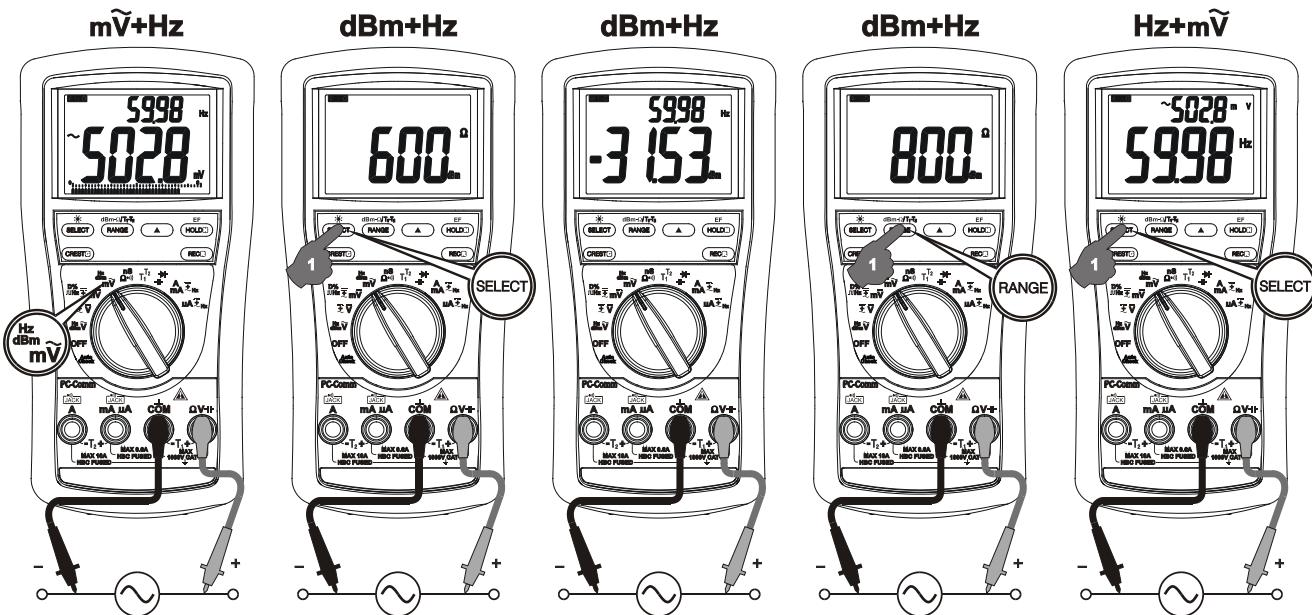


nS Conductance (525s, 521s, 829s, 827s only), Ω Resistance, • Continuity functions

Press the SELECT button momentarily to select the subject functions in sequence for models 525s, 521s, 829s and 827s. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience. Direct rotary switch selection on Ω Resistance and • Continuity functions for models 822 and 821s.

Note:

Conductance is the inverse of Resistance, that is $S=1/\Omega$ or $nS=1/G\Omega$. It virtually extends the Resistance measurements to the order of Giga-Ohms for leakage measurements.

- Continuity function is convenient for checking wiring connections and operation of switches. A continuous beep tone indicates a complete wire.

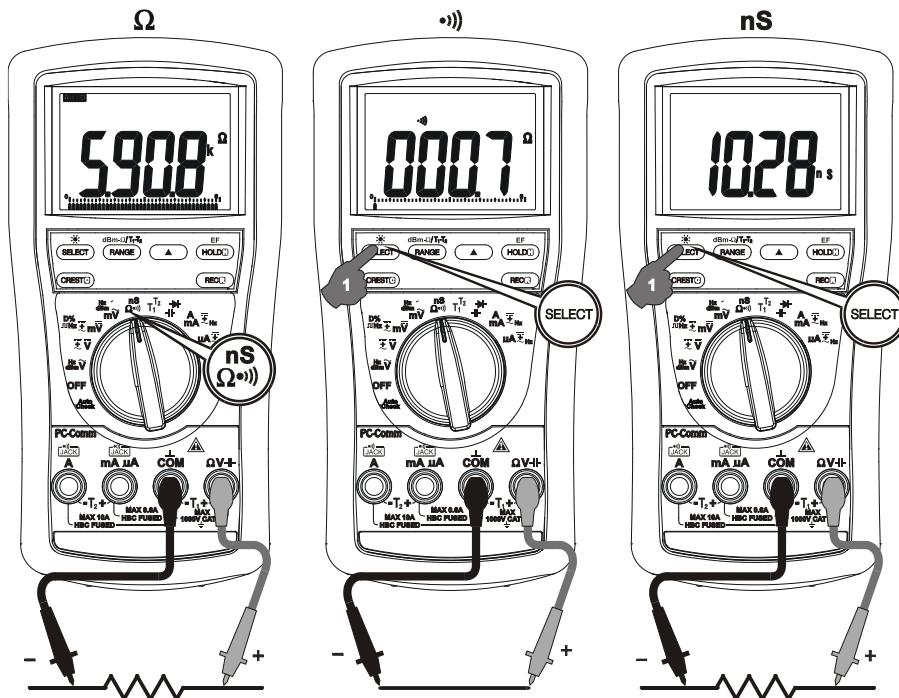
**CAUTION**

Using resistance and continuity function in a live circuit will produce false results and may damage the instrument. In many cases the suspected component must be disconnected from the circuit to obtain an accurate reading

Temperature functions (525s, 521s, 827s, 829s only)


Press SELECT button momentarily to toggle between °C and °F readings. For Dual Channel Temperature function models 829s & 525s, press T1-T2 (RANGE) button momentarily can select T1, T2, T1 +T2 or T1-T2 +T2 readings. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

Note: Be sure to insert the banana plug type-K temperature bead probe Bkp60 with correct **+** **-** polarities. You can also use a plug adapter Bkb32 (Optional purchase) with banana pins to type-K socket to adapt other standard type-K mini plug temperature probes.

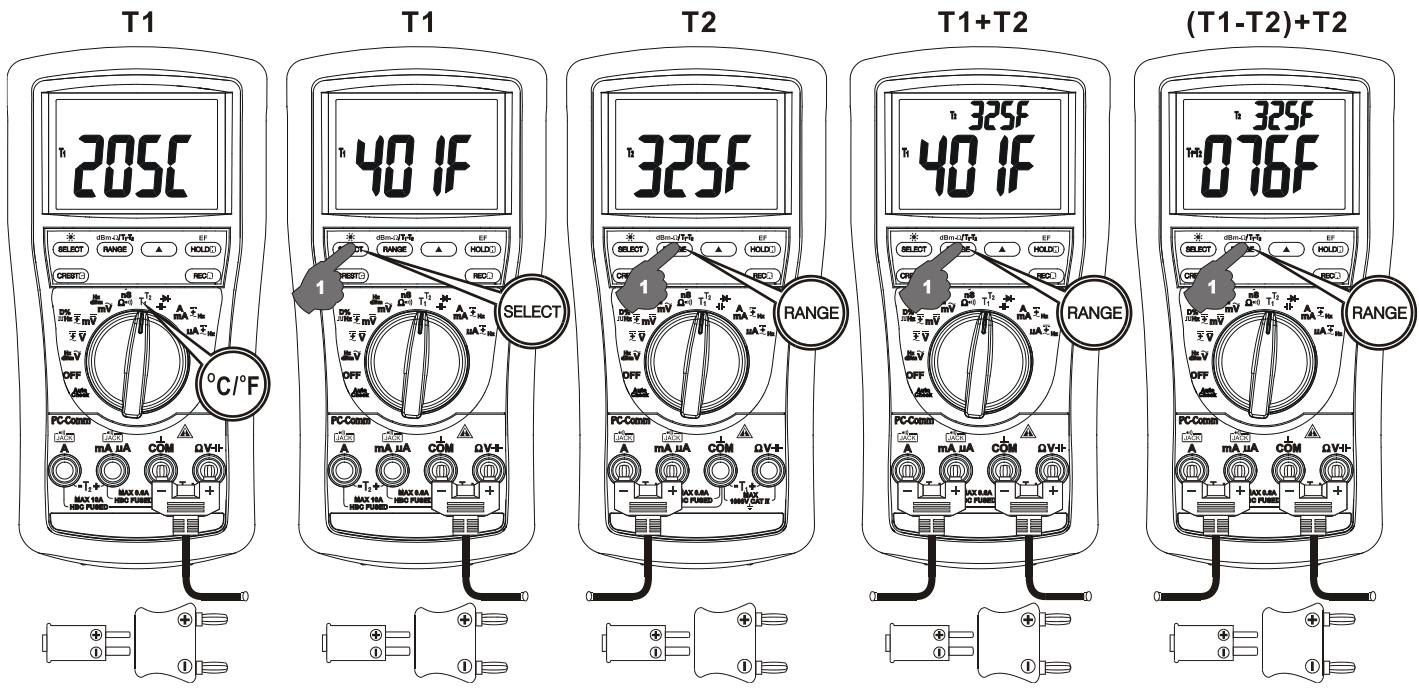

Capacitance, Diode test functions

Press the SELECT button momentarily to select the subject functions in sequence. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

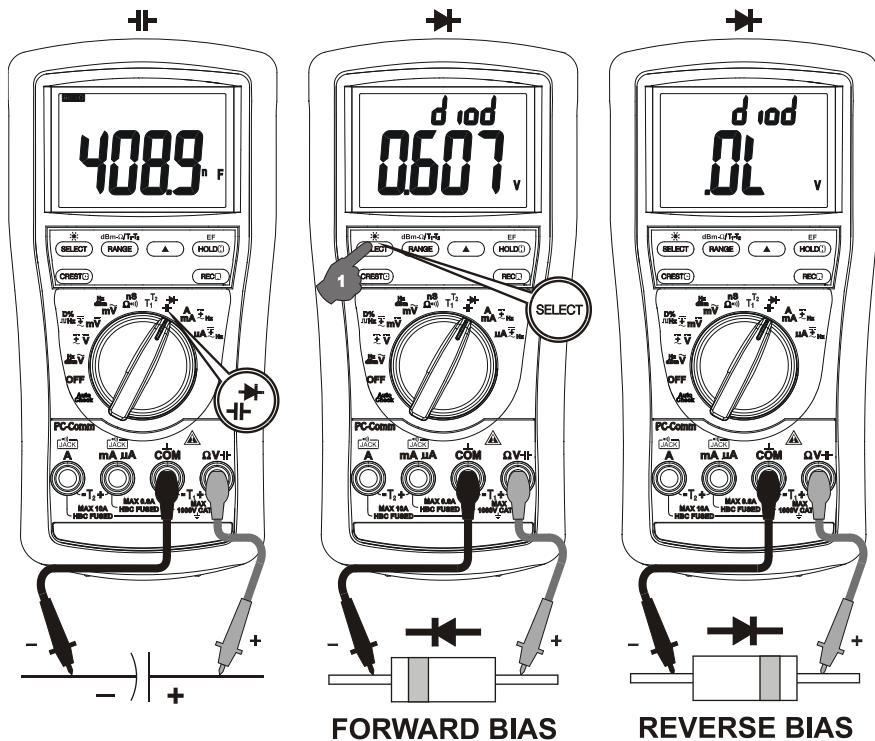


CAUTION

Discharge capacitors before making any measurement. Large value capacitors should be discharged through an appropriate resistance load.

Normal forward voltage drop (forward biased) for a good silicon diode is between 0.400V to 0.900V. A reading higher than that indicates a leaky diode (defective). A zero reading indicates a shorted diode (defective). An OL indicates an open diode (defective). Reverse the test leads connections (reverse biased) across the diode. The digital display shows OL if the diode is good. Any other readings indicate the diode is resistive or shorted (defective).

 μA , mA, and A Current functions

Press **SELECT** button momentarily to select **DC**, **DC +AC**, **DC+AC +AC** and **AC +Hz**. Last selection will be saved as power up default for repeat measurement convenience.

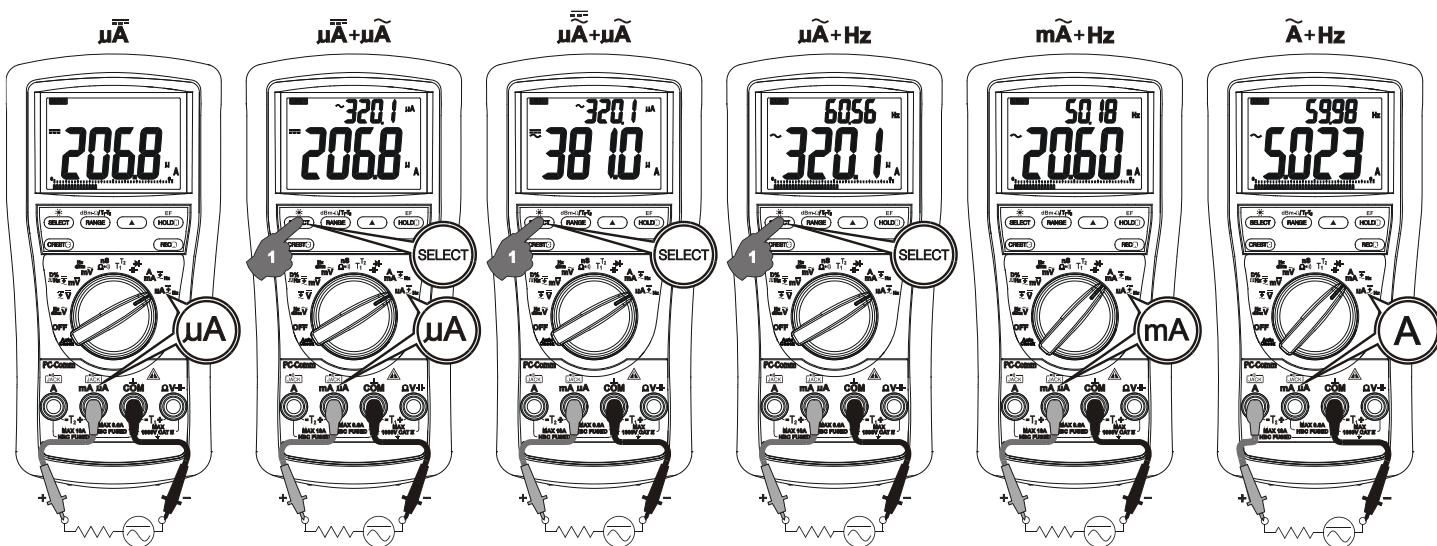


***Note:** When measuring a 3-phase system, special attention should be taken to the phase-to-phase voltage which is significantly higher than the phase-to-earth voltage. To avoid exceeding the voltage rating of the protection fuse(s) accidentally, always consider the phase-to-phase voltage as the working voltage for the protection fuse(s).

Electric Field EF-Detection (829s, 827s only)

At any function, press the EF button for one second or more to toggle to EF-Detection feature. The meter displays "E.F." when it is ready. Signal strength is indicated as a series of bar-graph segments on the display plus variable beep tones.

- **Non-Contact EF-Detection:** An antenna is located along the top of the meter, which detects electric field surrounds current-carrying conductors. It is ideal for tracing live wiring connections, locating wiring breakage and to distinguish between live or earth connections.

- **Probe-Contact EF-Detection:** For more precise indication of live wires, such as distinguishing between live and ground connections, use the Red (+) test probe for direct contact measurements.

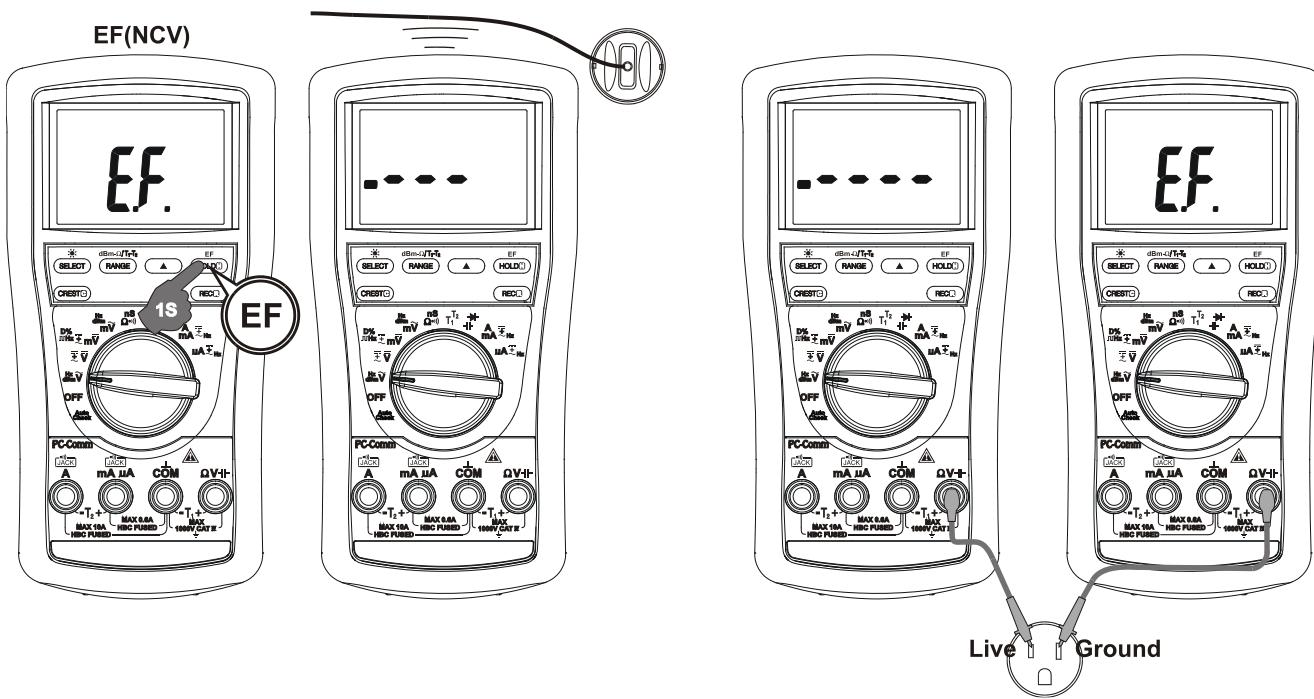

PC computer interface capabilities

The instrument equips with an optical isolated interface port at the meter back for data communication. Optional purchase PC USB interface kit BR82Xs, EAN: 5706445410347 is required to connect the meter to the PC computer.

MAX/MIN/AVG* (REC) at fast 20/s measurement mode (525s*, 521s*, 829s, 827s only)

Press REC button momentarily to activate MAX/MIN/AVG* recording mode. The LCD “R” & “MAX MIN AVG*” turn on, and the reading update rate will be increased to 20/second. The meter beeps when new MAX (maximum) or MIN (minimum) reading is updated. AVG* (Average) reading is calculated over time. Press the button momentarily to read the MAX, MIN, MAX-MIN and AVG* readings in sequence. Press the button for 1 second or more to exit MAX/MIN/AVG* recording mode. Auto-ranging remains, and Auto-Power-Off is disabled automatically in this mode. *AVG reading is not available to models 525s & 521s.

1ms CREST capture mode (525s, 521s, 829s, 827s only)

Press CREST button momentarily to activate CREST (Instantaneous Peak-Hold) mode to capture voltage or current signal duration as short as 1ms. The LCD “C” & “MAX” turn on. The meter beeps when new MAX (maximum) or MIN (minimum) reading is updated. Press the button momentarily to read the MAX, MIN, and MAX-MIN (Vp-p) readings in sequence. Press the button for 1 second or more to exit CREST mode. Auto-ranging (up range) remains, and Auto-Power-Off is disabled automatically in this mode.

Backlighted display (525s, 521s, 829s only)

Press the SELECT button for 1 second or more to toggle the LCD backlight. The backlight will also be turned off automatically after 32 seconds to extend battery life.

Beep-Jack™ Input Warning

The meter beeps as well as displays “InEr” to warn the user against possible damage to the meter due to improper connections to the μA , mA, or A input jacks when other function (like voltage function) is selected.

Hold

The hold feature freezes the display for later view. Press the HOLD button momentarily to toggle the hold feature.

Δ Relative Zero mode

Relative zero allows the user to offset the meter consecutive measurements with the displaying reading as the reference value. Practically all displaying readings can be set as relative reference value including MAX/MIN/AVG* readings. Press the Δ button momentarily to toggle relative zero mode.

Manual or Auto-ranging

Press the RANGE button momentarily to select manual-ranging, and the meter will remain in the range it was in, the LCD **AUTO** turns off. Press the button momentarily again to step through the ranges. Press and hold the button for 1 second or more to resume auto-ranging.

Note: Manual ranging feature is not available in Hz function.

Set Beeper Off

Press the RANGE button while turning the meter on to temporarily disable the Beeper feature. Turn the rotary switch OFF and then back on to resume.

Auto-Power-off (APO)

The Auto-Power-off (APO) mode turns the meter off automatically to extend battery life after approximately 30 minutes of no activities. Activities are specified as: 1) Rotary switch or push button operations, and 2) Significant measuring readings of above 512 counts or non-OL Ω readings. In other words, the meter will intelligently avoid entering the APO mode when it is under normal measurements. To wake up the meter from APO, press the SELECT, RANGE, RELATIVE or HOLD button momentarily or turn the rotary switch OFF and then back on. Always turn the rotary switch to the OFF position when the meter is not in use

Disabling Auto-Power-off


Press the SELECT button while turning the meter on to temporarily disable the Auto-Power-Off feature. Turn the rotary switch OFF and then back on to resume.

Data Logging operation (525s & 521s only)

Set logging interval


- Press the  (Timer) button for 1 second or more to display the selected sampling speed in second. Factory default t0.05 means sampling speed is 0.05 second. Press

the **▲** (Up-arrow) or **▼** (Down-arrow) button momentarily to select a different sampling speed from 0.05s (0.1s for single T1/T2, Diode & Ω/nS; 0.5s for Hz/Duty; 2s for Cx & dual T1 $+T^2$ /T1-T2 $+T^2$), 0.1s, 0.5s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, 120s, 180s, 300s, up to the slowest 600s. Then press the **⌚** (Timer) button for 1 second or more to confirm the new setting.

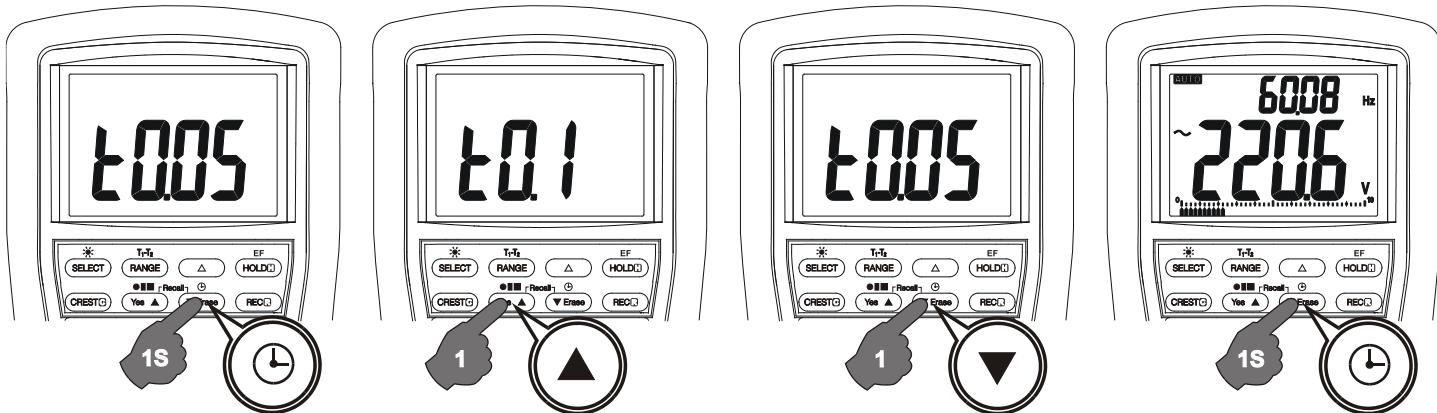


Start/Stop data-logging

- The meter supports multi-session data-logging. Multiple functions can be logged one-at-a-time into the meter free memory up to 999 separate session-pages without erasing the formerly logged one(s). Press the **●||■** (Start) button for 1 second or more to start the data-logging mode. “LEFT” displays momentarily followed by a number (mini / main displays for most-significant / least-significant numbers separately) to indicate the memory points left for new logging session(s). Below example illustrates 43102 memory points is available for new logging session(s).

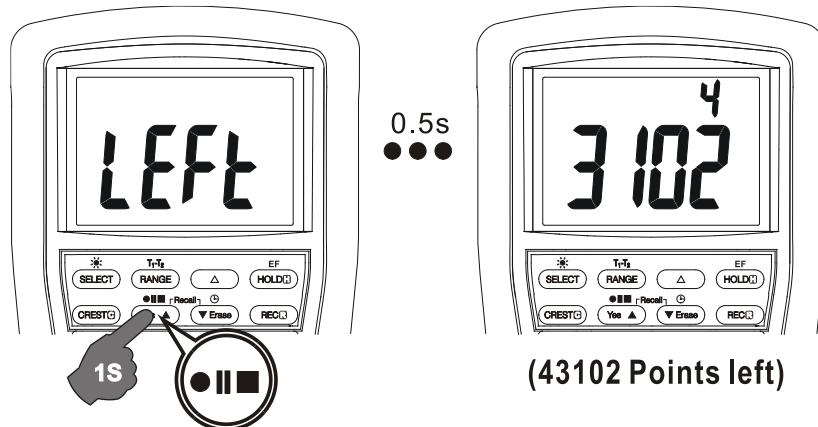


- Press the Yes button momentarily to confirm starting a new logging session directly without erasing the formerly logged one(s).
- Or you can press the Erase button momentarily to erase *ALL* of the formerly logged session-page(s) and start a new logging session from the very first session-page (P.001) with maximum meter memory.
- The bar-graph turns to a swinging pointer when data-logging mode is running.

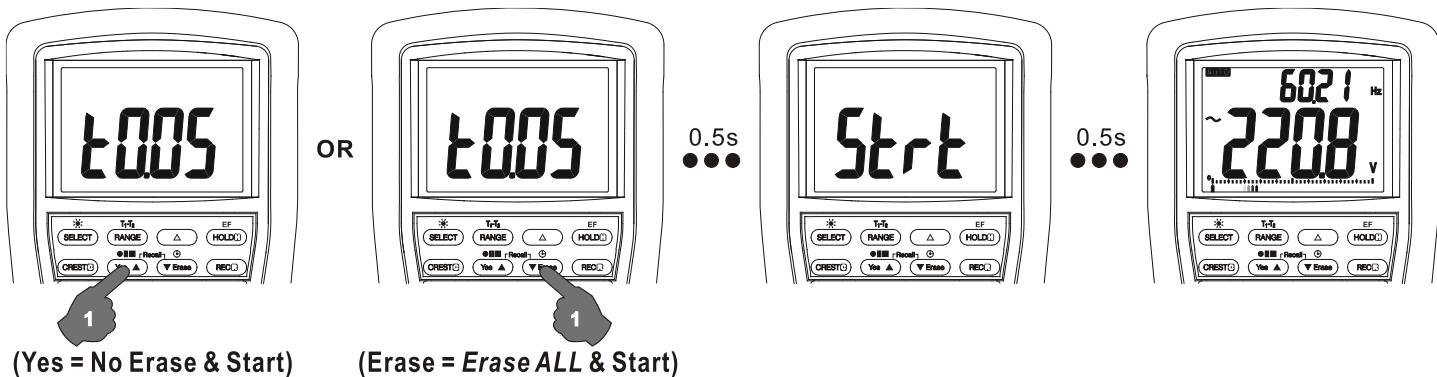

- Press SELECT button momentarily to toggle the LCD display between measuring data and logged data item number (mini / main displays for most-significant / least-significant numbers separately).
- Press ● || ■ (PAUS/CONT/STOP) button momentarily to pause/continue logging.
- Press ● || ■ (PAUS/CONT/STOP) button for 1 second or more to stop logging.
- When a sampling speed of 30s or longer is selected, the meter will enter a 50% power down mode between data logging measurements (approx. 4.2 minutes after data logging is started) displaying only the swinging pointer. Press the SELECT button momentarily can resume real time display.


In case of low battery, the meter will stop logging automatically. For long-term logging, it is recommended to replace with a new battery before starting logging.

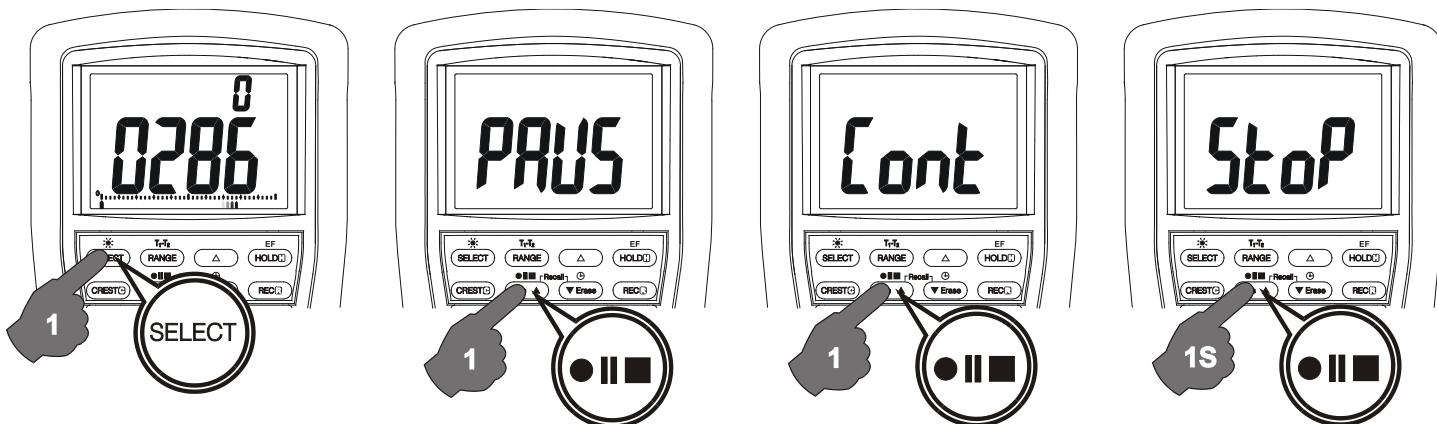

Recall logged data

- Press the ▲ (Up-arrow) and ▼ (Down-arrow) buttons simultaneously to enter the Recall mode. The last session-page number shows up for 0.5 second before displaying the last logged data item. "R" & "C" annunciators turn on.
- Press the ▲ (Up-arrow) or ▼ (Down-arrow) button momentarily to review the logged data one-at-a-time in sequence. Press and hold for 1 second and up for fast scrolling. The beeper sounds when the first or last data is reached.

- Press SELECT button momentarily to toggle the LCD display between logged data and its item number.
- Press the ▲ (Up-arrow) and ▼ (Down-arrow) buttons simultaneously again to select another session-page in sequence. Press-and-hold for 1 second and up for fast scrolling, and the beeper sounds when the first or last page is reached.
- Turn Rotary switch to another function or OFF to exit the RECALL mode.

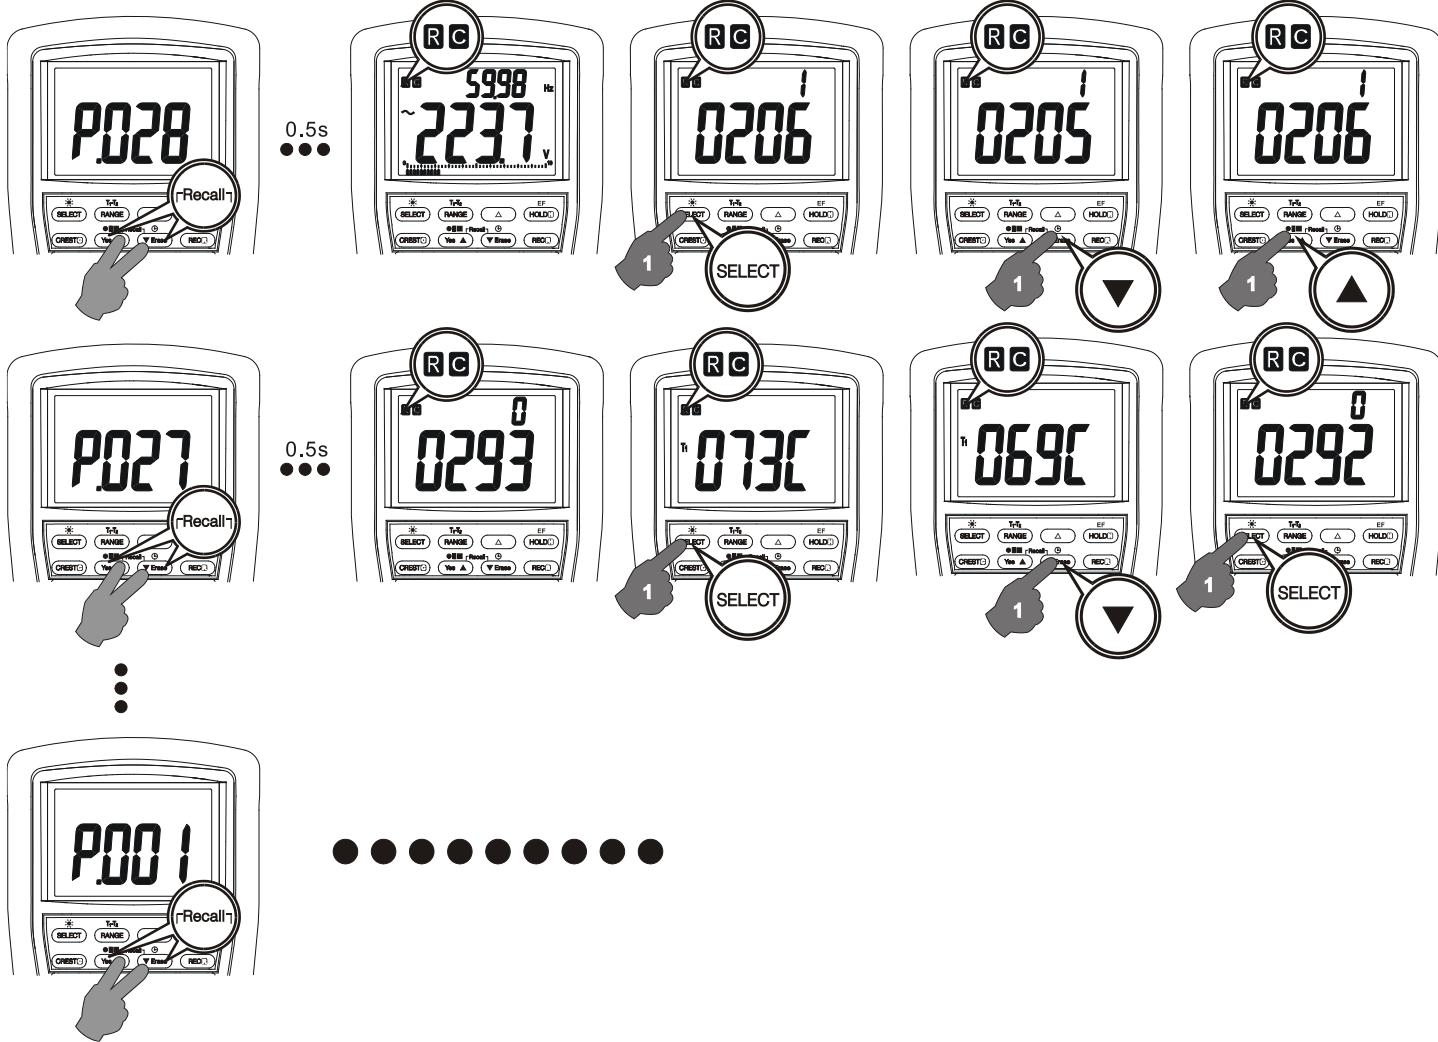

Maintenance

WARNING

To avoid electrical shock, disconnect the meter from any circuit, remove the test leads from the input jacks and turn OFF the meter before opening the case. Do not operate with open case. Install only the same type of fuse or equivalent

Cleaning and Storage

Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent; do not use abrasives or solvents. If the meter is not to be used for periods of longer than 60 days, remove the battery and store it separately

Trouble Shooting

If the instrument fails to operate, check battery, fuses, leads, etc., and replace as necessary. Double check operating procedure as described in this user's manual

If the instrument voltage-resistance input terminal has subjected to high voltage transient (caused by lightning or switching surge to the system) by accident or abnormal conditions

of operation, the series fusible resistors will be blown off (become high impedance) like fuses to protect the user and the instrument. Most measuring functions through this terminal will then be open circuit. The series fusible resistors and the spark gaps should then be replaced by qualified technician. Refer to the LIMITED WARRANTY section for obtaining warranty or repairing service.

Battery and Fuse replacement

Battery use: Single 9V battery; NEDA1604G, JIS006P IEC6F22, NEDA1604A, JIS6AM6 or IEC6LF22

Fuses use:

Fuse (FS1) for μ A, mA current input:


0.44A/1000Vac & Vdc, IR 10kA or better, F fuse; Dimension: 10 x 38 mm

Fuse (FS2) for A current input:

11A/1000Vac & Vdc, IR 20kA or better, F fuse; Dimension: 10 x 38 mm

Battery replacement:

Loosen the 2 screws from the battery access door of the case bottom. Lift the battery access door and thus the battery compartment up. Replace the battery. Re-fasten the screws.

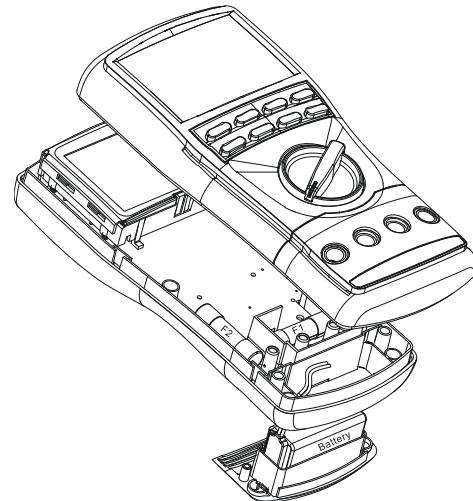

General specifications

Display:

9999 counts: ACV, DCV, Hz & nS

6000 counts: mV, μ A, mA, A, Ohm & Capacitance

Polarity:

Automatic

Update Rate:

Digital Display: 5 per second nominal

41 Segments Bar-graph: 60 per second max

Low Battery:

Below approx. 7V

Operating Temperature:

0°C to 45°C

Relative Humidity:

Maximum relative humidity 80% for temperature up to 31°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 45°C

Pollution degree:

2

Storage Temperature:

-20°C to 60°C, < 80% R.H. (with battery removed)

Altitude:

Operating below 2000m

Temperature Coefficient:

nominal 0.15 x (specified accuracy)/ °C @ (0°C ~ 18°C or 28°C ~ 45°C), or otherwise specified

Sensing:

BM829s, BM521s & BM525s: AC+DC True RMS

BM827s & 822: AC True RMS

BM821s: Average Sensing

Safety:	Double insulation per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 and CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 to Category IV 1000Vac & Vdc.
Transient protection:	12kV (1.2/50µs surge)
Terminals (to COM) Measurement Category:	
V / A / mA/µA:	Category IV 1000Vac & Vdc
Overload Protections:	
µA & mA:	0.44A/1000V DC/AC rms, IR 10kA, F fuse
A:	11A/1000V DC/AC rms, IR 20kA, F fuse
V:	1100V DC/AC rms
mV, Ω & Others:	1000V DC/AC rms
E.M.C.:	
In an RF field of 3V/m:	Meets EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, , EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11)
Other function ranges:	Capacitance function is not specified Total Accuracy = Specified Accuracy + 100 digits Performance above 3V/m is not specified
Power Supply:	Single 9V battery; NEDA1604G, JIS006P IEC6F22, NEDA1604A, JIS6AM6 or IEC6LF22
Power Consumption:	5 mA typical
APO Timing:	Idle for 30 minutes
APO Consumption:	50µA typical
Dimension:	L208mm X W103mm X H64.5mm with holster
Weight:	635 gm with holster
Accessories:	Test lead pair; battery installed; user's manual; BKP60 banana plug type-K thermocouple (BM829s, BM827s, BM521s & BM525s only)
Optional purchase accessories:	USB interface kit BU-82Xs; EAN: 5706445410347 BKB32 banana plug to type-K socket plug adaptor

Electrical Specifications

Accuracy is \pm (% reading digits + number of digits) or otherwise specified, at $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ & less than 75% relative humidity.

True RMS voltage & current accuracies are specified from 10 % to 100 % of range or otherwise specified. Maximum Crest Factor < 3:1 at full scale & < 6:1 at half scale, and with frequency components within the specified frequency bandwidth for non-sinusoidal waveforms.

DC Voltage

Function	RANGE	Accuracy
mV	60.00mV	0.12%+2d
	600.0mV	0.06%+2d
V	9.999V, 99.99V, 999.9V	0.08%+2d

Input Impedance: $10\text{M}\Omega$, 50pF nominal (80pF nominal for 600mV range)

AC Voltage

Function	RANGE	Accuracy
50Hz ~ 60Hz		
mV	60.00mV, 600.0mV	0.5% + 3d
V	9.999V, 99.99V, 999.9V	
40Hz ~ 500Hz		
mV	60.00mV, 600.0mV	0.8% + 4d
V	9.999V, 99.99V	1.0%+4d
	999.9V	2.0%+4d
500Hz ~ 1kHz		
mV	60.00mV, 600.0mV	2.0% + 3d
V	9.999V, 99.99V	1.0%+4d
	999.9V	2.0%+4d
1kHz ~ 3kHz		
mV	60.00mV, 600.0mV	2.0%+3d
V	9.999V, 99.99V, 999.9V	3.0%+4d
3kHz ~ 20kHz		
mV	60.00mV ¹⁾ , 600.0mV ¹⁾	2%+3d
V	9.999V ²⁾ , 99.99V	3dB
	999.9V	Unspec'd

¹⁾Specified from 30% to 100% of range.

²⁾for 3kHz ~ 15kHz only

Input Impedance: 10MΩ, 50pF nominal (80pF nominal for mV ranges)

dBm

At 600Ω, -11.76dBm to 54.25dBm,

Accuracy: ± 0.25dB + 2d (@40Hz -- 20kHz)

Input Impedance: 10MΩ, 50pF nominal

Selectable reference impedance of 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200Ω

AutoCheck™ (DCV)

RANGE	Accuracy
9.999V, 99.99V, 999.9V	0.5%+3d

Lo-Z DCV Threshold:

> +1.5VDC or < -1.0VDC nominal

Lo-Z DCV Input Impedance:

Initially approx. 3.0kΩ, 165pF nominal; Impedance increases abruptly within a fraction of a second as display voltage is above 50V (typical). Ended up impedances vs display voltages typically are:

18kΩ @100V

125kΩ @ 300V

320kΩ @ 600V

500kΩ @ 1000V

DC AC & AC+DC AC Voltage¹⁾

Function	RANGE	Accuracy
DC, 50Hz ~ 60Hz		
mV	60.00mV, 600.0mV	0.7% + 6d
V	9.999V, 99.99V, 999.9V	
40Hz ~ 1kHz		
mV	60.00mV, 600.0mV	1.0%+6d
V	9.999V, 99.99V, 999.9V	2.2%+6d
1kHz ~ 20kHz		
mV	60.00mV ²⁾ , 600.0mV ²⁾	2.2%+6d
V	9.999V ³⁾ , 99.99V 999.9V	3dB Unspec'd

¹⁾Specified from 10% to 100% of range for Model 821²⁾Specified from 30% to 100% of range.³⁾for 1kHz ~ 15kHz only

Input Impedance: 10MΩ, 50pF nominal (80pF nominal for mV ranges)

AutoCheck™ (ACV)

RANGE	Accuracy
50Hz ~ 60Hz	
9.999V, 99.99V, 999.9V	1.0%+4d

Lo-Z ACV Threshold:

> 3VAC (50/60Hz) nominal

Lo-Z ACV Input Impedance:

Initially approx. 3.0kΩ, 150pF nominal; Impedance increases abruptly within a fraction of a second as display voltage is above 50V (typical). Ended up impedances vs display voltages typically are:

18kΩ	@100V
125kΩ	@ 300V
320kΩ	@ 600V
460kΩ	@ 1000V

Ohms

RANGE	Accuracy
600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ	0.1%+3d
6.000MΩ	0.4%+3d
60.00MΩ	1.5%+5d
99.99nS	0.8%+10d

Open Circuit Voltage: < 1.2VDC (< 1.0VDC for 60MΩ range)

AutoCheck™ (Ohms)

RANGE	Accuracy
600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ	0.5%+4d
6.000MΩ	0.8%+3d
60.00MΩ ¹⁾	2.0%+5d

¹⁾Temperature Coefficient: 0.6 x (specified accuracy)/ °C @ (0°C ~ 18°C or 28°C ~ 45°C)

Open Circuit Voltage: < 1.2VDC (< 1.0VDC for 60MΩ range)

Audible Continuity Tester

Audible threshold: between 20Ω and 300Ω; Response time < 100μs

Capacitance

RANGE	Accuracy ¹⁾
60.00nF, 600.0nF	0.8% + 3d
6.000µF	1.0% + 3d
60.00µF	2.0% + 3d
600.0µF ²⁾	3.5% + 5d
6.000mF ²⁾	5.0% + 5d
25.00mF ²⁾	6.5% + 5d

¹⁾Accuracies with film capacitor or better²⁾In manual-ranging mode, measurements not specified below 50.0µF, 0.54mF and 5.4mF for 600.0µF, 6.000mF and 25.00mF ranges respectively**AC & AC+DC Current**

RANGE	Accuracy	Burden voltage
50Hz ~ 60Hz		
600.0µA, 6000µA	0.6%+3d	0.08mV/µA
60.00mA		2.1mV/mA
600.0mA	1.0%+3d	
6.000A, 10.00A ¹⁾		0.02V/A
40Hz ~ 1kHz		
600.0µA, 6000µA	0.8%+4d	0.08mV/µA
60.00mA		2.1mV/mA
600.0mA	1.0%+4d	
6.000A, 10.00A ¹⁾		0.02V/A

¹⁾10A continuous, >10A to 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval**DC Current**

RANGE	Accuracy	Burden voltage
600.0µA, 6000µA	0.2%+4d	0.08mV/µA
60.00mA, 600.0mA		2.1mV/mA
6.000A, 10.00A ¹⁾		0.02V/A

¹⁾10A continuous, >10A to 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval**Line Level Frequency (~Hz)**

Function Range	Frequency	Sensitivity (Sine RMS)
AC 60.00mV	15.00 ~ 50.00kHz	40mV
AC 600.0mV		60mV
AC 9.999V		2.5V
AC 99.99V	15.00 ~ 10.00kHz	25V
AC 999.9V		100V
AC 600.0µA		200µA
AC 6000µA		600µA
AC 60.00mA	15.00 ~ 3.000kHz	40mA
AC 600.0mA		60mA
AC 6.000A		4A
AC 10.00A		6A

Accuracy: 0.04%+4d

Logic Level Frequency (Hz) & Duty Cycle (%)

@ DCmV Function	Range	Accuracy ¹⁾
Frequency	5.00Hz ~ 1.000MHz	0.04%+4d
Duty Cycle	0.00% ~ 100.0%	3d/kHz+2d ²⁾

¹⁾ Sensitivity: 2.5Vp (Square wave) for 3V & 5V Logic Family

²⁾ Specified Frequency: 5Hz ~ 10kHz

Non-Contact EF-Detection

Typical Voltage	Bar Graph Indication
20V (tolerance:10V~36V)	-
55V (tolerance: 23V ~ 83V)	--
110V (tolerance: 59V ~ 165V)	---
220V (tolerance: 124V ~ 330V)	----
440V (tolerance: > 250V)	-----

Indication: Bar graph segments & audible beep tones proportional to the field strength

Detection Frequency: 50/60Hz

Detection Antenna: Top end of the meter

Probe-Contact EF-Detection:

For more precise indication of live wires, such as distinguishing between live and ground connections, use the Red (+) test probe for direct contact measurements.

Crest mode (Instantaneous Peak Hold)

Accuracy: Specified accuracy adds 250 digits for changes > 1.0 ms in duration

Record mode

Accuracy: Specified accuracy adds 10 digits for changes > 100 ms in duration

Diode Tester

RANGE	Accuracy
2.000V	1.0%+1d

Test Current (Typically): 0.4mA

Open Circuit Voltage: < 3.5 VDC

Temperature

RANGE	Accuracy
-50°C to 1000°C	0.3%+2°C
-58°F to 1832°F	0.3%+5°F

Type-K thermocouple range & accuracy not included



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
T: +45 7022 1000
F: +45 7022 1001
info@elma.dk
www.elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
T: +47 22 10 42 70
F: +47 22 21 62 00
firma@elma-instruments.no
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
T: +46 (0)8-447 57 70
F: +46 (0)8-447 57 79
info@elma-instruments.se
www.elma-instruments.se